


## CLAW-LINE

Steigschutzeinrichtung mit mitlaufendem Auffanggerät an fester Führung  
EN 353-1:2014+A1:2017;  
ANSI Z359.16 & OSHA  
ANSI A14.3-08 & OSHA  
CSA Z259.2.5-17

### MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

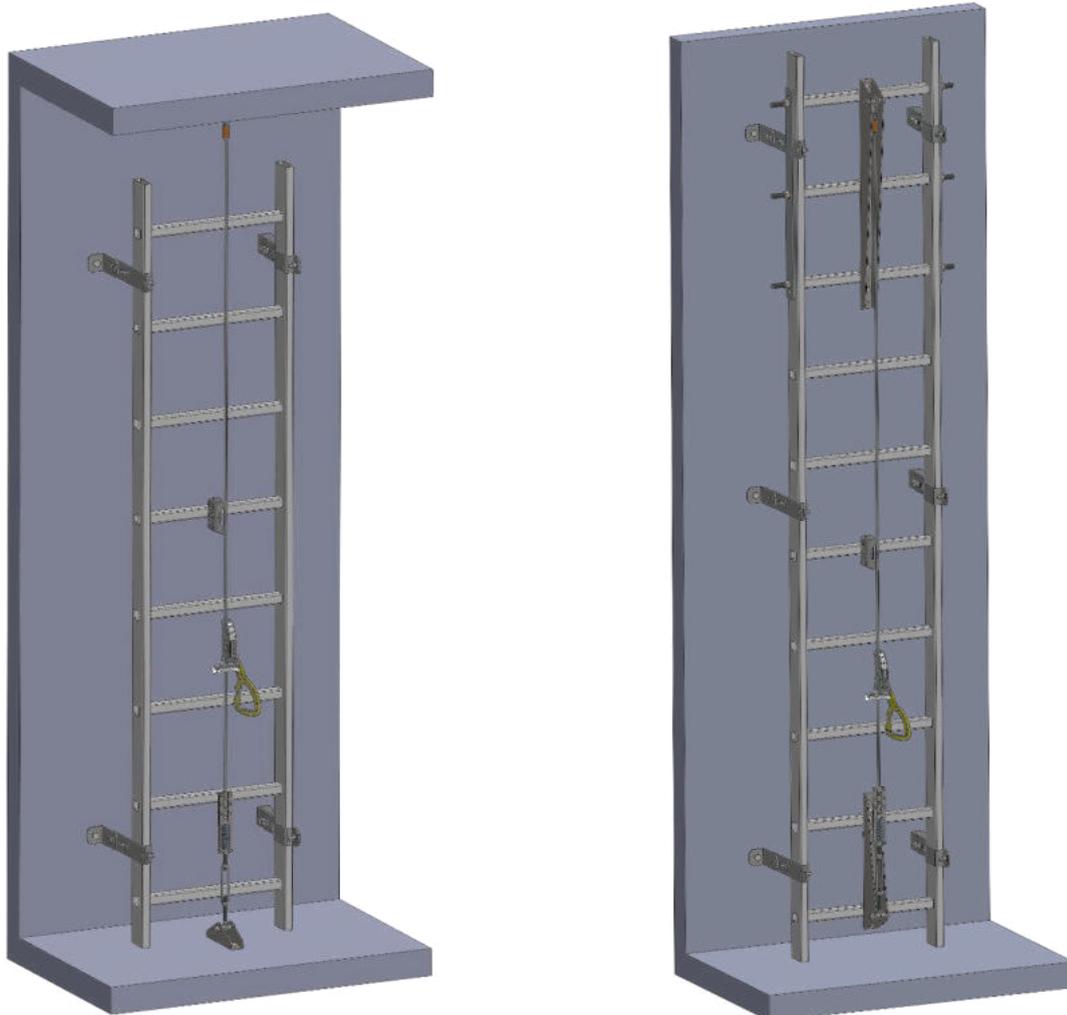

(EU) 2016/425

© SKYLOTEC  
MAT-MA-0041-1-01  
Stand: 22.10.2024

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied · Germany  
Fon +49 (0)2631/9680-0  
Fax +49 (0)2631/9680-80  
Web [www.skylotec.de](http://www.skylotec.de)

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. SYMBOLE</b> .....	3
<b>2. SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	3
<b>3. PRODUKTBESCHREIBUNG</b> .....	4
<b>4. SYSTEMMONTAGE</b> .....	4
<b>4.1 Allgemeine Montagehinweise</b> .....	4
<b>4.2. Zur Montage benötigtes Werkzeug</b> .....	5
<b>4.3. Systemkomponenten Übersicht</b> .....	5
<b>4.4 Oberes Seilende - Seilverpressung</b> .....	6
<b>4.5 Montagereihenfolge</b> .....	7
<b>4.6 Systemmontage Struktur</b> .....	8
<b>4.6.1 Montage des oberen Befestigungspunktes:</b> .....	8
<b>4.6.2 Montage des unteren Befestigungspunktes:</b> .....	9
<b>4.6.3 Systemmontage Struktur</b> .....	10
<b>4.7 Systemmontage Leiter</b> .....	11
<b>4.7.1 Aluminium Leiter</b> .....	11
<b>4.7.1.1 Montage des oberen Befestigungspunktes</b> .....	11
<b>4.7.1.2 Montage Überstieg (Top Post) oberer Befestigungspunkt</b> .....	12
<b>4.7.1.3 Montage des unteren Befestigungspunktes</b> .....	13
<b>4.7.2 Stahl Leiter</b> .....	14
<b>4.7.2.1 Montage des oberen Befestigungspunktes</b> .....	14
<b>4.7.2.2 Montage Überstieg (Top Post) oberer Befestigungspunkt</b> .....	15
<b>4.8 Montage der Zwischenhalter</b> .....	17
<b>4.8.1 8mm Überfahrbar</b> .....	17
<b>4.9 Kürzen des Stahlseils</b> .....	18
<b>4.10 Montage des Stahlseils - Systemspannung</b> .....	19
<b>5. KENNZEICHNUNG</b> .....	21
<b>6. INBETRIEBNAHME</b> .....	22
<b>7. WARTUNG UND PFLEGE</b> .....	23
<b>8. LEBENSDAUER</b> .....	25
<b>9. PROTOKOLLE</b> .....	26
<b>9.1 Regelmäßige Überprüfungen</b> .....	26
<b>9.2 Kontroll-Liste zur Abnahme und Inspektion</b> .....	27

## 1. SYMBOLE

Einige Komponenten der Einrichtung sind mit Piktogrammen versehen, welche folgende Bedeutung haben:



Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen!



Anzahl der benötigten Personen (in diesem Fall 2 Personen).



„Gefahr“ oder „Notwendigkeit die Ausrüstung zu überprüfen“

## 2. SICHERHEITSHINWEISE



Vor Montagebeginn muss jedem Monteur bzw. Benutzer diese Anleitung zur Kenntnis gebracht werden. Die Montageanleitung ist unbedingt zu befolgen, da bei Nichtbeachtung Menschenleben gefährdet sind! Sollten Schwierigkeiten bei der Montage des Steigschutzsystems auftreten, ist diese sofort abzubrechen.

Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass die mitgelieferte Montage- und Wartungsanleitung bei der Ausrüstung des Steigschutzsystems trocken gelagert wird und sämtlichen Benutzern jederzeit zugänglich ist.

Vor dem Einsatz und bei der Benutzung ist eine Sichtprüfung auf die Funktionsfähigkeit des Systems vorzunehmen.

Bei Verwendung von weiteren persönlichen Steigschutzausrüstungen ist die entsprechende Bedienungsanleitung zu beachten.

Es ist darauf zu achten, dass bei einem Sturz eines Anwenders, eine Bewegung im Stahlseil ausgelöst werden kann, durch die auch andere Benutzer des Systems stürzen könnten.

Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich fester Führung, bestehend aus nichtrostendem Stahl, dürfen aufgrund der Gefahr eines nicht sichtbaren Spannungskorrosionsrisses nicht in einer hochkorrosiven Atmosphäre (z. B. über einem Schwimmbecken) installiert werden, es sei denn, besondere Kontrollmaßnahmen wurden ergriffen oder die Kompatibilität wurde nachgewiesen.

**ACHTUNG:** Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden, die daraus entstehen, übernimmt SKYLOTEC keine Haftung.

### 3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die CLAW LINE ist ein permanent montiertes Steigschutzsystem zur Absturzsicherung auf Steigleitern.

Der Edelstahl-Steigschutzläufer CLAW (CL-001) reduziert durch seinen integrierten Bandfalldämpfer die im Sturzfall entstehenden Kräfte auf ein körperverträgliches Maß.

Die CLAW LINE Zwischenhalter für 8mm Stahlseil können von dem Läufer direkt überfahren werden.

Alle tragenden Komponenten sind in V4A/V2A bzw. AISI 316/304 Güte gefertigt.

Es besteht die Möglichkeit das System an bereits installierten Leitern nachzurüsten oder an Strukturelementen, an denen auch die Leiter befestigt ist, zu montieren.

Die maximale Länge des Systems beträgt 200m.

### 4. SYSTEMMONTAGE

#### 4.1 Allgemeine Montagehinweise

- Alle Einzelteile sind vor der Montage, wenn nötig, von Schmutz zu säubern. Dies gilt vor allem zwischen den Verbindungsflächen der Befestigungspunkte.
- Kontakt des Steigschutzsystems mit aggressiven Stoffen und Chemikalien sowie mit Mörtel, Zement oder ähnlichen Stoffen soll vermieden werden.
- Tritflächen von Leitern sind fett- und ölfrei zu halten.
- Beschädigte Bauteile an der CLAW LINE sind nur durch Original-Teile zu ersetzen.
- Alle Zubehörteile (Anschlagpunkte, Vorspannelement, usw.) sind Bestandteile der Steigschutzeinrichtung, das System ist als Einheit geprüft und zugelassen.
- Der maximale Neigungswinkel des Systems beträgt 15° in alle Richtungen.  
Ausnahme: Bei Systemen mit Überstieg (Top Post) ist kein Neigungswinkel zulässig.
- Das System sollte möglichst mittig auf der Leiter montiert werden bzw. mit einem Mindestabstand von 200mm zum Leiterholm, um ein problemloses Überfahren der Zwischenhalter zu ermöglichen.

Reparaturen sind nur nach Absprache mit der SKYLOTEC GmbH gestattet!  
Geschieht dies nicht, ist eine Haftung der Firma SKYLOTEC GmbH in jedem Fall ausgeschlossen.

## 4.2. Zur Montage benötigtes Werkzeug

- 1 Drehmomentschlüssel SW 10
- 1 Innensechskantschlüssel Gr. 6
- 1 Drehmomentschlüssel SW 15
- 1 Ring- oder Maulschlüssel SW 15
- 2 Ring- oder Maulschlüssel SW 21 nach Bedarf (CL-011, TOP ALU)
- 1 Drehmomentschlüssel nach Bedarf für die Befestigungstechnik (BFT)
- Entsprechende Bohrmaschinen und Setzmaterial für die bauseitige BFT
- Seilschneidewerkzeug bzw. geeignete Drahtschere

## 4.3. Systemkomponenten Übersicht

Pos. 1	CL-012 Anschlagpunkt für Strukturbefestigung (obere und untere Befestigung)
Pos. 1.1	Für den jeweiligen Untergrund geeignetes Befestigungselement (z. B. Fixanker) Lochdurchmesser CL-12 = 13 mm für Befestigung M12
Pos. 2	CL-010 / CL-010-25 Anschlagpunkt für Leiterbefestigung (über 2 Sprossen oberer und/oder unterer AP)
Pos. 3	CL-011 Anschlagpunkt für Leiterbefestigung (über 3 Sprossen oberer AP)
Pos. 3.1	MAT-2577-30 Schraube M10 x 30 (Verschraubung Pos. 2 bzw. 3 mit Pos. 9.1)
Pos. 3.3	MAT-2575 Sprossenverstärkung Gewindestab M14
Pos. 3.4	MAT-2574 Holmverstärkung (2x seitlich, links und rechts)
Pos. 3.5	MAT-2594 Mutter M14 für Pos 3.3 und 3.4
Pos. 4	CL-008 Seilbaugruppe einseitig mit Pressklemme und Gusskausche
Pos. 4.1	CL-008-D Seilbaugruppen mit Kausche zur Montage mit CL-013 z.B. auf SYKLOTEC D-Bolt
Pos. 5	CL-009 / CL-014 Spannelement für untere Seilbefestigung und Systemspannung (min. 80kg)
Pos. 5.1	MAT-2584 Mutter M6
Pos 5.2	MAT-2583 Schraube M6 x 20
Pos. 6	MAT-2573 Abstandshülse für Pos. 1 bis 3
Pos. 7	MAT-2577-60 Schraube M10 x 60 für Systembefestigung an Pos 1 bis 3
Pos. 8	MAT-2576-10 Mutter M10 (Verschraubung mit Pos. 3.1 und 7)
Pos. 9.1	MAT-1030-VA / MAT-1030-VA-25 Sprossenbügel für Leiterbefestigung
Pos 9.2	Krokodilklemme Stahlleiter
Pos 9.3	Verstärkungsplatten Top Post
Pos. 10	Drahtschneider
Pos. 11	CL-013 Schäkel mit Sicherungssplint
Pos. 12	Skylotec D-Bolt
Pos. 13	CL-007 Systemschild
Pos 14	Schlossschrauben für Top-Post
Pos 15	Überstieg „Top Post“

#### 4.4 Oberes Seilende - Seilverpressung



CL-008 CLAW-Line System  
Anschlagpunkt

CL-008-D Seilende bei D-Bolt oder anderen bauwerksseitigen  
Anschlagpunkte - Montage mittels CL-013 Schäkel

Das obere Seilende muss mit einer Pressklemme aus Kupfer oder Edelstahl gemäß EN 13411-3 sowie einer Seilkausche aus Edelstahl verpresst sein.

**ACHTUNG:**

Verpressungen mit Schlagwerkzeugen oder mit Presszangen hergestellt wurden sind nicht ausreichend!  
Verpressungen dürfen nur von SYKLOTEC durchgeführt werden.

## 4.5 Montagereihenfolge


Für die Montage wird folgende Reihenfolge empfohlen:

1. Montage der Holm- und Sprossenverstärkung (Nur bei Montage auf Aluminium Leiter)
2. Montage des oberen Anschlagpunktes an Struktur oder Leiter
3. Montage des Edelstahl-Seils am oberen Anschlagpunkt
4. Auffädeln der Zwischenhalter (Nur wenn Zwischenhalter verbaut werden)
5. Montage des unteren Anschlagpunktes an Struktur oder Leiter
6. Montage des Vorspannelementes an dem unteren Anschlagpunkt
7. Das Vorspannelement muss gleichmäßig und vollständig aufgedreht sein (Spannschloss)
8. Kürzen des Stahlseils
9. Montage des Stahlseils im Spannelement
10. Spannen des Systems

Montage der Zwischenhalter an den Sprossen (Nur wenn Zwischenhalter verbaut werden)

## 4.6 Systemmontage Struktur

### 4.6.1 Montage des oberen Befestigungspunktes:

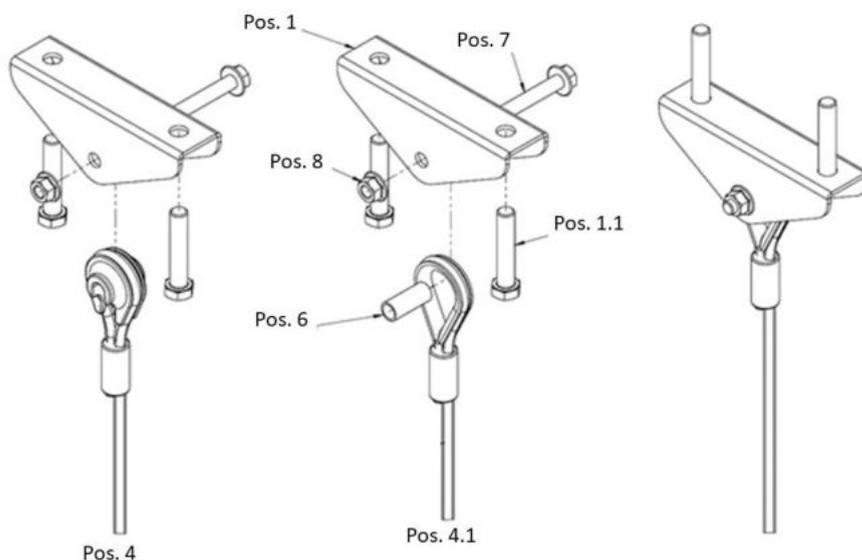

Bei der Montage müssen für den baulichen Untergrund und die eingeleiteten Kräfte geeignete Verbindungsmittel (Pos. 1.1) verwendet werden.


Bei der Positionierung des Anschlagpunktes sollte darauf geachtet werden, dass der horizontale Abstand zwischen den Leitersprossen und dem Seil 70mm beträgt.

Die maximal eingeleiteten Kräfte betragen 7,4kN (10,5kN bei 15° Neigung) dynamisch und 15kN statisch in vertikaler Richtung.

Die Pos. 7 und 8 sind mit 30Nm zu montieren, die Pos. 1.1 gemäß Anleitung des Befestigungsmittels bzw. Standard Tabelle (bei Normteilen).

**ACHTUNG:** es wird empfohlen die Befestigung sowie den Untergrund durch einen Statiker überprüfen zu lassen.

#### 4.6.2 Montage des unteren Befestigungspunktes:

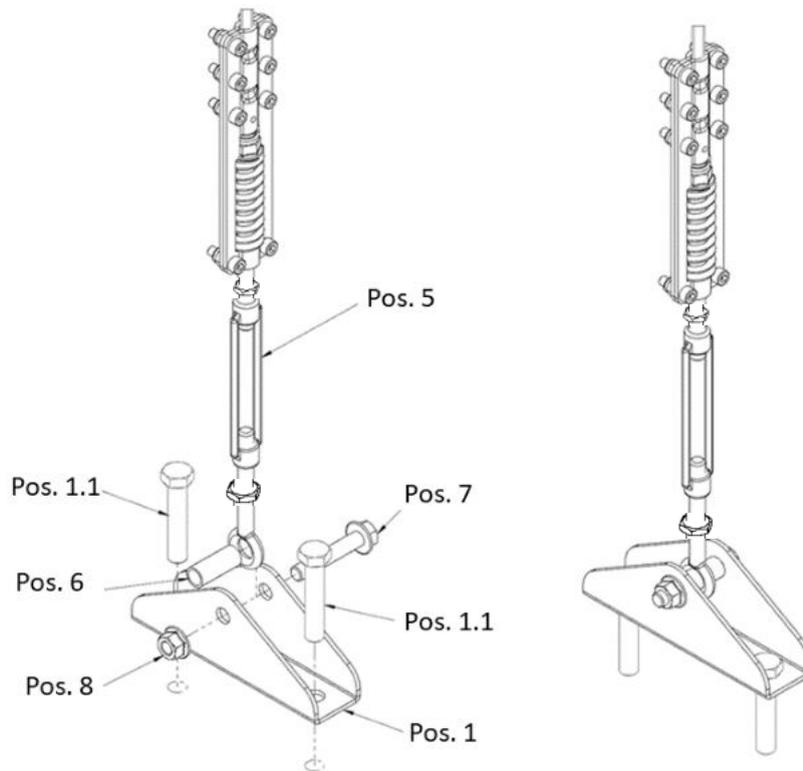

Bei der Montage müssen für den baulichen Untergrund und die eingeleiteten Kräfte geeignete Verbindungsmittel (Pos. 1.1) verwendet werden.

Bei der Positionierung des Anschlagpunktes sollte darauf geachtet werden, dass der horizontale Abstand zwischen den Leitersprossen und dem Seil 70mm beträgt.


Die maximal eingeleiteten Kräfte betragen 3kN dynamisch in vertikaler Richtung.

Die Pos. 7 und 8 sind mit 30Nm zu montieren, die Pos. 1.1 gemäß Anleitung des Befestigungsmittels bzw. Standard Tabelle (bei Normteilen).

### 4.6.3 Systemmontage Struktur

#### Alternative Montage an Struktur oder D-BOLT:

Hierzu ist der SKYLOTEC Schäkkel zur Montage CL-013 (Pos. 11) zu verwenden.

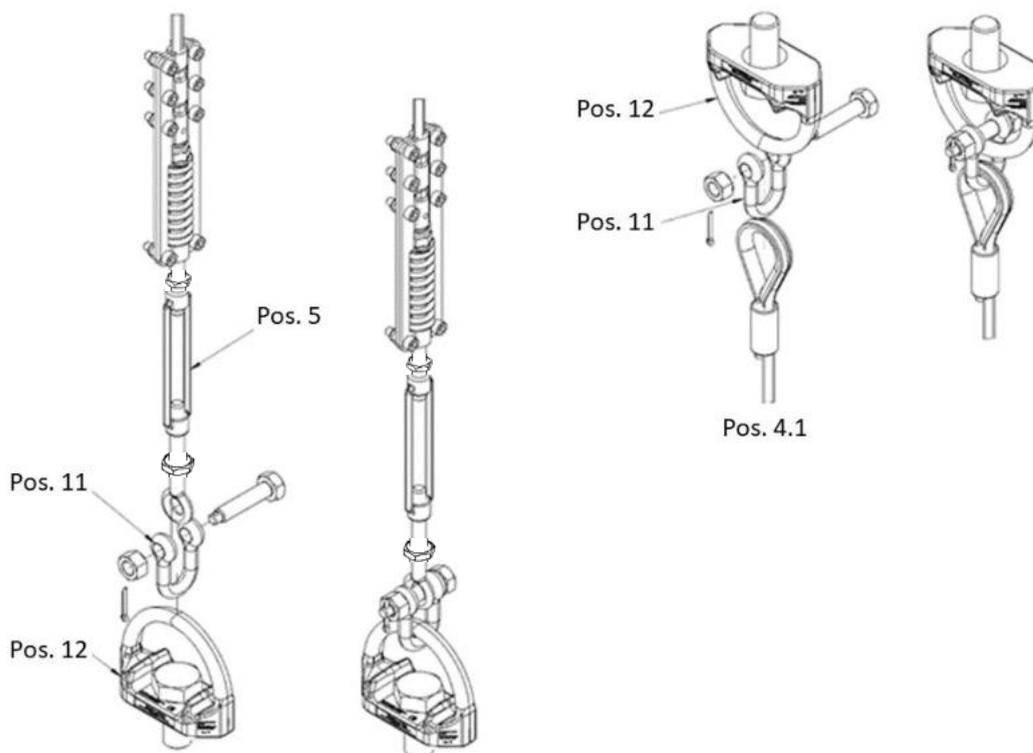

Sollte bereits ein SKYLOTEC D-BOLT montiert sein, oder eine strukturseitige Aufnahme vorhanden sein, kann hier die Systemmontage erfolgen.

Bei der Positionierung des Anschlagpunktes sollte darauf geachtet werden, dass der horizontale Abstand zwischen den Leitersprossen und dem Seil 70mm beträgt.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass der D-BOLT mit für den baulichen Untergrund und die eingeleiteten Kräfte geeigneten Verbindungsmitteln befestigt wurde. Bauwerksseitige Aufnahmen müssend ebenfalls den Kräften (nachgewiesen) standhalten.

Die maximal eingeleiteten Kräfte für die obere Befestigung betragen 7,4kN (10,5kN bei 15° Neigung) dynamisch und 15kN statisch in vertikaler Richtung.


Die maximal eingeleiteten Kräfte für die untere Befestigung betragen 3kN dynamisch in vertikaler Richtung.

**ACHTUNG:** es wird empfohlen die Befestigung sowie den Untergrund durch einen Statiker überprüfen zu lassen.

## 4.7 Systemmontage Leiter

### 4.7.1 Aluminium Leiter

#### 4.7.1.1 Montage des oberen Befestigungspunktes

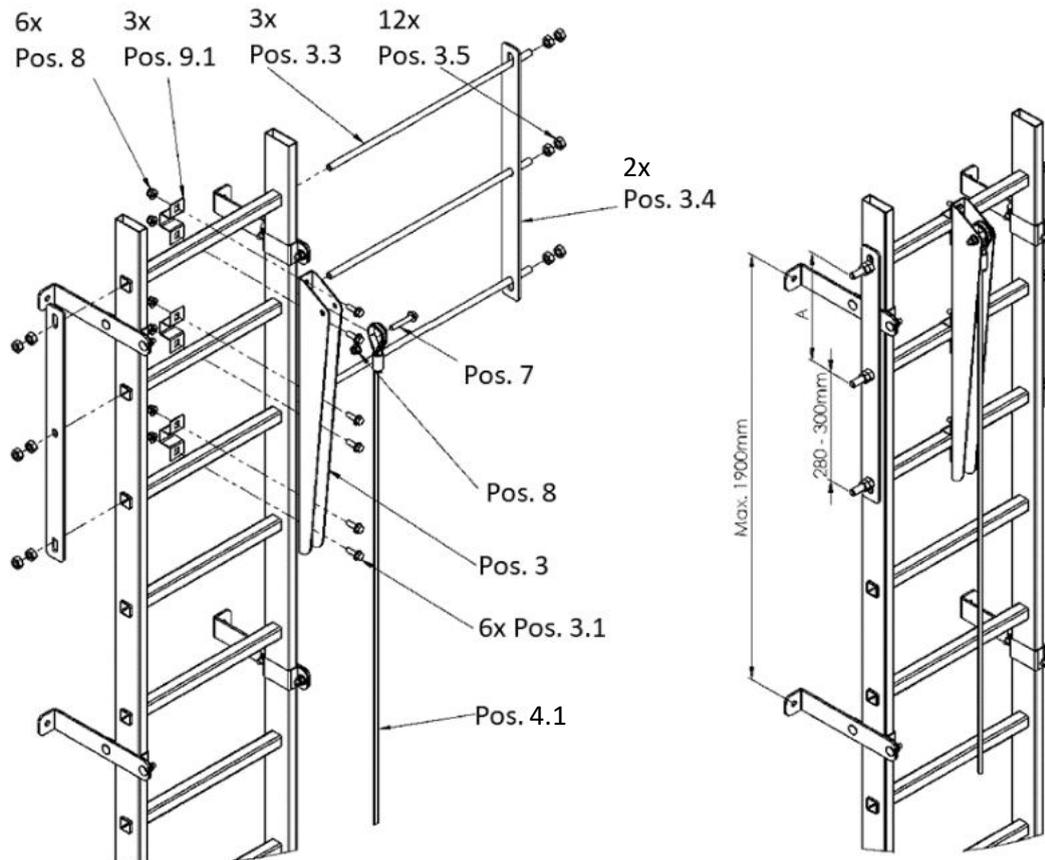

Bei der Montage müssen die Leiter, die Leiterbefestigung und die Befestigungselemente den eingeleiteten Kräften standhalten. Die Halterung ist für Aluminium Leitern geeignet, die mindestens die Anforderungen der DIN EN ISO 14122-4:2010 erfüllen und eine Sprossengröße von min. 25x25mm sowie einen Sprossenabstand von 280 bzw. 300mm besitzen. Außerdem muss es möglich sein Pos. 3.3 (Gewindestab M14) durch die Sprossen zu schieben.


Die maximal eingeleiteten Kräfte betragen 7,5kN (10,5kN bei 15° Neigung) dynamisch und 15kN statisch in vertikaler Richtung.

Achtung, die Leiterhalterung muss zuerst an der Leiter montiert werden, bevor das Stahlseil montiert wird. Die Pos. 7 und 8 sowie 3.1 sind mit 30Nm zu montieren. Die Pos. 3.3 werden zur Verstärkung durch die Sprossen geschoben und mit Pos.3.4 und 3.5 über dem Leiterhalter mit maximal 20Nm verschraubt. Pos. 3.5 darf hierbei nicht zu fest angezogen werden! Die Leiter darf beim Anziehen der Mutter nicht verformt werden.

Für eine ausreichende Stabilität der Leiter und der Leiterbefestigung müssen mindestens vier Holmhalterungen im Bereich des Anschlagpunktes montiert sein. Zwei Holmhalterungen im Bereich „A“ und zwei weitere Halterungen nach maximal 1900mm.

**ACHTUNG:** es wird empfohlen die Befestigung sowie den Untergrund durch einen Statiker überprüfen zu lassen.

#### 4.7.1.2 Montage Überstieg (Top Post) oberer Befestigungspunkt

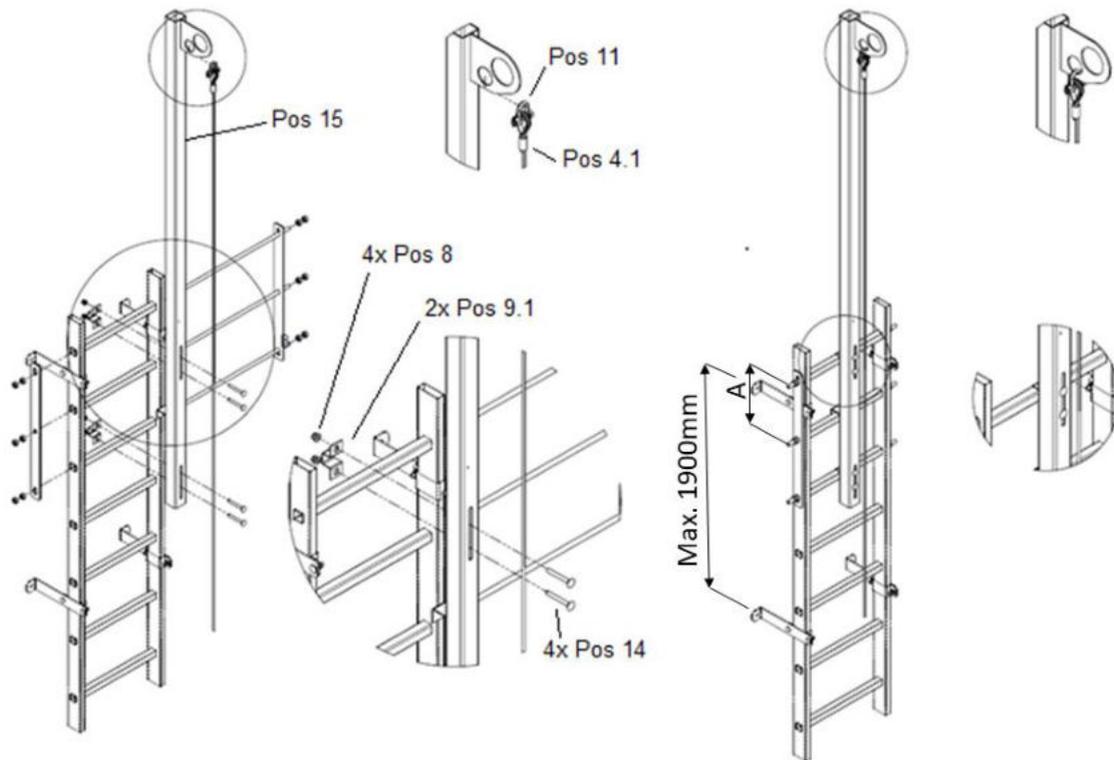

#### **Ein Neigungswinkel des Systems ist nicht zulässig.**

Bei der Montage müssen die Leiter, die Leiterbefestigung und die Befestigungselemente den eingeleiteten Kräften standhalten. Der Überstieg ist für Aluminium Leitern geeignet, die mindestens die Anforderungen der DIN EN ISO 14122-4:2010 erfüllen und eine Sprossengröße von min.25x25mm sowie einen Sprossenabstand von 280 bzw. 300mm besitzen. Außerdem muss es möglich sein Pos. 3.3 (Gewindestab M14) durch die Sprossen zu schieben.

Die maximal eingeleiteten Kräfte betragen 7,5kN dynamisch und 15kN statisch in vertikaler Richtung.

Für eine ausreichende Stabilität der Leiter und der Leiterbefestigung müssen mindestens vier Holmhalterungen im Bereich des Anschlagpunktes montiert sein. Zwei Holmhalterungen im Bereich „A“ und zwei weitere Halterungen nach maximal 1900mm.

**ACHTUNG:** es wird empfohlen die Befestigung sowie den Untergrund durch einen Statiker überprüfen zu lassen.

Achtung, die Leiterverstärkung muss zuerst an der Leiter montiert werden, bevor der Überstieg oder das Stahlseil montiert wird. Siehe Punkt 4.7.1.1

Schieben Sie die Pos. 3.3 durch die Sprossen. Diese werden mit Pos.3.4 und 3.5 über dem Leiterhalter mit maximal 20Nm verschraubt. Pos. 3.5 darf hierbei nicht zu fest angezogen werden! Die Leiter darf beim Anziehen der Mutter nicht verformt werden.


Danach wird der Überstieg Pos 15 mit seinem angeschweißten Halter auf die zweite Sprosse gesteckt.

Richten Sie diesen mittig auf der Leiter aus. Anschließend verschrauben Sie die Halter Pos 9.1 mittels den mitgelieferten Schlossschrauben Pos 14 und Muttern Pos 8 mit 30Nm.

Befestigen Sie das Seil anschließend mit dem Schäkel Pos 11 in das kleine hintere Loch des Überstandes. Das größere vordere Loch ist nach DIN EN 795 geprüft und dient als Anschlagpunkt für z.B.

Verbindungsmittel beim Ausstieg aus der CLAW-Line.

### 4.7.1.3 Montage des unteren Befestigungspunktes

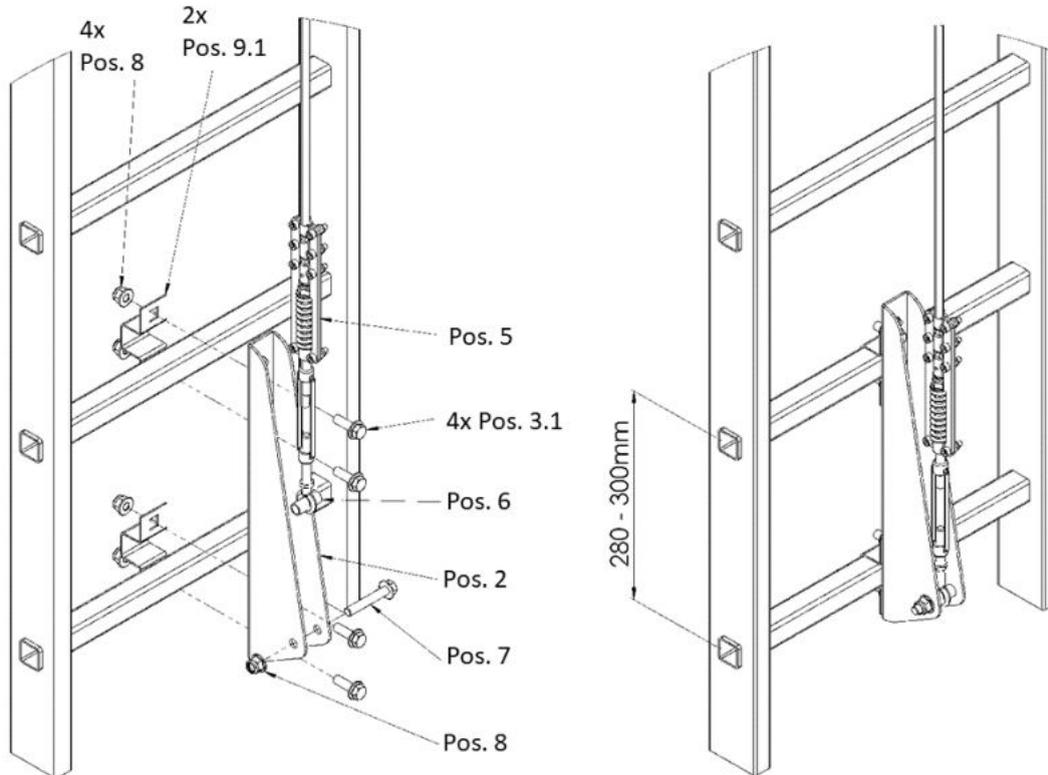

Bei der Montage müssen die Leiter, die Leiterbefestigung und die Befestigungselemente den eingeleiteten Kräften standhalten. Die Halterung ist für Aluminium Leitern geeignet, die mindestens die Anforderungen der DIN EN ISO 14122-4:2010 erfüllen und eine Sprossengröße von min. 25x25mm sowie einen Sprossenabstand von 280 bzw. 300mm besitzen.


Die maximal eingeleiteten Kräfte betragen 3kN dynamisch in vertikaler Richtung.

Achtung, die Leiterhalterung muss zuerst an der Leiter montiert werden, bevor das Stahlseil und das Spannelement montiert werden. Die Pos. 7 und 8 sowie 3.1 sind mit 30Nm zu montieren.

## 4.7.2 Stahl Leiter

Achtung: Alle nicht genormten Leitern müssen in Ihrer Bauart und Befestigungsart den statischen und dynamischen Kräften standhalten und nachgewiesen sein. Es wird empfohlen die Befestigung sowie den Untergrund durch einen Statiker überprüfen zu lassen. Die maximal eingeleiteten Kräfte betragen 7,5kN (10,5kN bei 15° Neigung) dynamisch und 15kN statisch in vertikaler Richtung.

### 4.7.2.1 Montage des oberen Befestigungspunktes

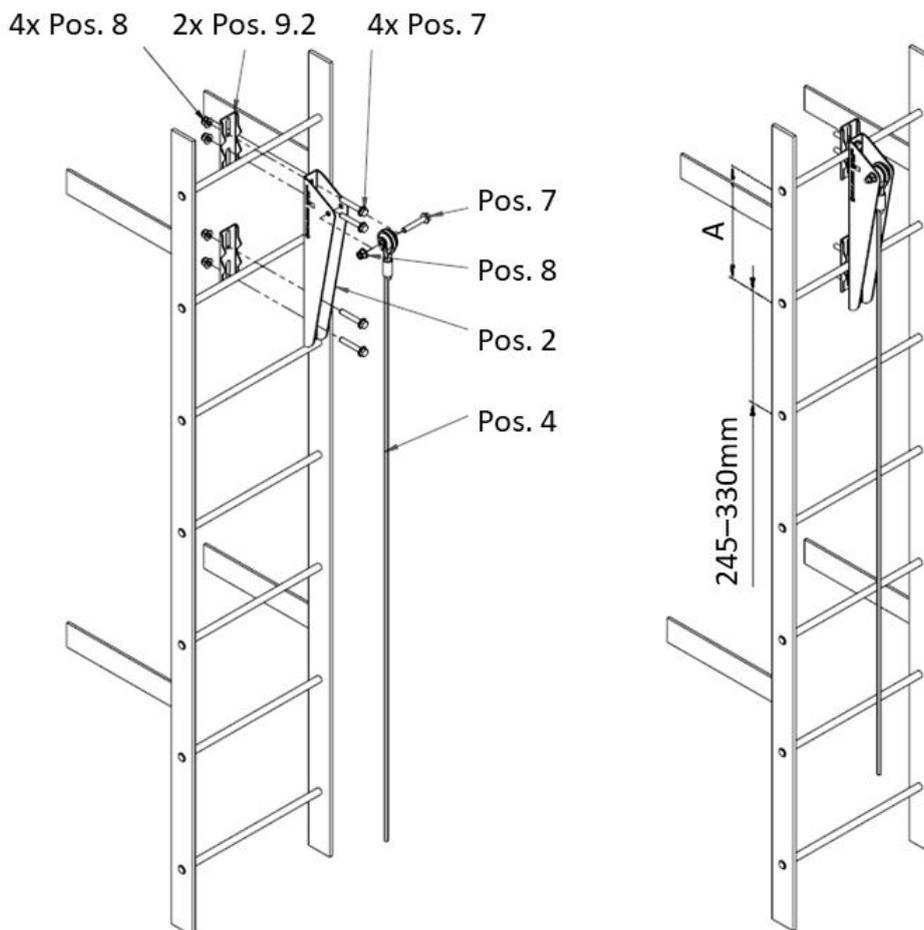


Für eine ausreichende Stabilität der Leiter und der Leiterbefestigung müssen mindestens zwei Holmhalterungen im Bereich „A“ angebracht sein.

Befestigen Sie den oberen Befestigungspunkt Pos 2 mittels den Krokodilklemmen Pos 9.2, Schrauben Pos 7 und Muttern Pos 8. Ziehen Sie diese mit 20Nm fest.

Montieren Sie anschließend die Seilbaugruppe ebenfalls mit Schraube Pos. 7 und Mutter Pos. 8 mit 30Nm.

Hinweis: Sollte die Sprossenform nicht in die V-förmige Nut der Krokodilklemme passen, kann diese auch mit der gerade Rückseite zum Holm montiert werden.

#### 4.7.2.2 Montage Überstieg (Top Post) oberer Befestigungspunkt

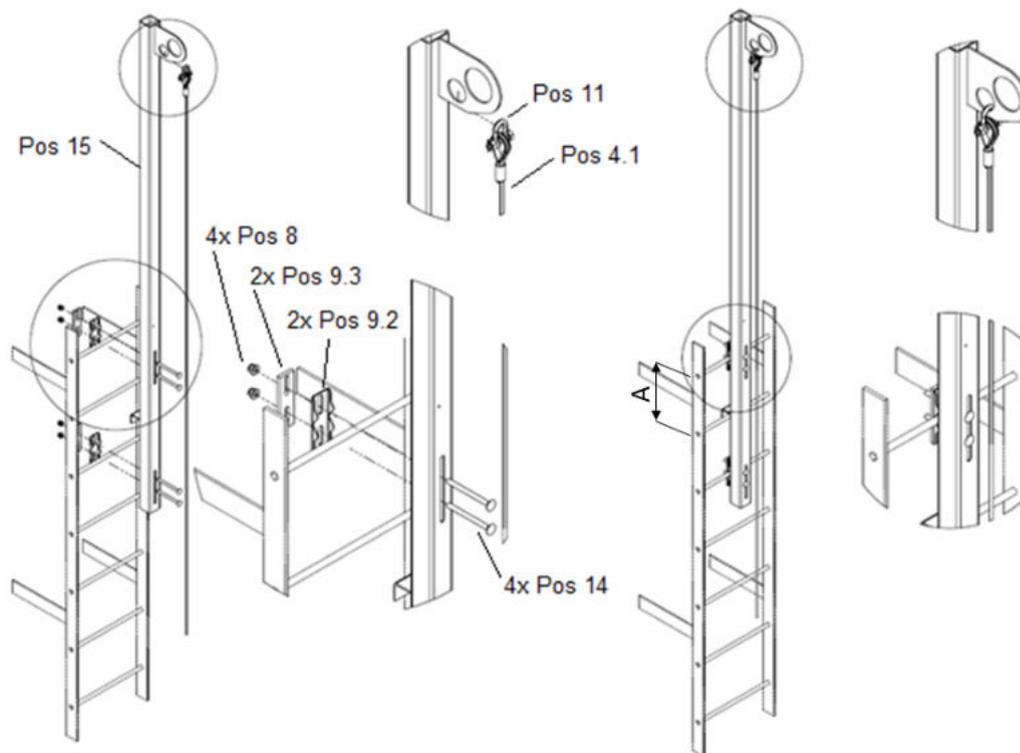

#### **Ein Neigungswinkel des Systems ist nicht zulässig.**


Für eine ausreichende Stabilität der Leiter und der Leiterbefestigung müssen mindestens zwei Holmhalterungen im Bereich „A“ angebracht sein.

**ACHTUNG:** Es müssen unbedingt die Verstärkungsplatten Pos 9.3 hinter die Krokodilklemmen montiert werden. Eine andere Befestigungsart ist nicht zulässig!

Stecken Sie den Überstieg Pos 15 mit seinem angeschweißten Halter auf die zweite Sprosse der Leiter. Richten Sie diesen mittig auf der Leiter aus. Anschließend stecken Sie die Schlossschrauben Pos 14 von vorne durch die Langlöcher des Überstiegs, schieben Sie dann von hinten zuerst die Krokodilklemmen Pos 9.2 und anschließend die Verstärkungsplatte Pos 9.3 auf. Ziehen Sie die Muttern Pos 8 mit 20Nm fest.

Befestigen Sie das Seil anschließend mit dem Schäkel Pos 11 in das kleine hintere Loch des Überstandes. Das größere vordere Loch ist nach DIN EN 795 geprüft und dient als Anschlagpunkt für z.B. Verbindungsmittel beim Ausstieg aus der CLAW-Line.

### 4.7.3.2 Montage des unteren Befestigungspunktes

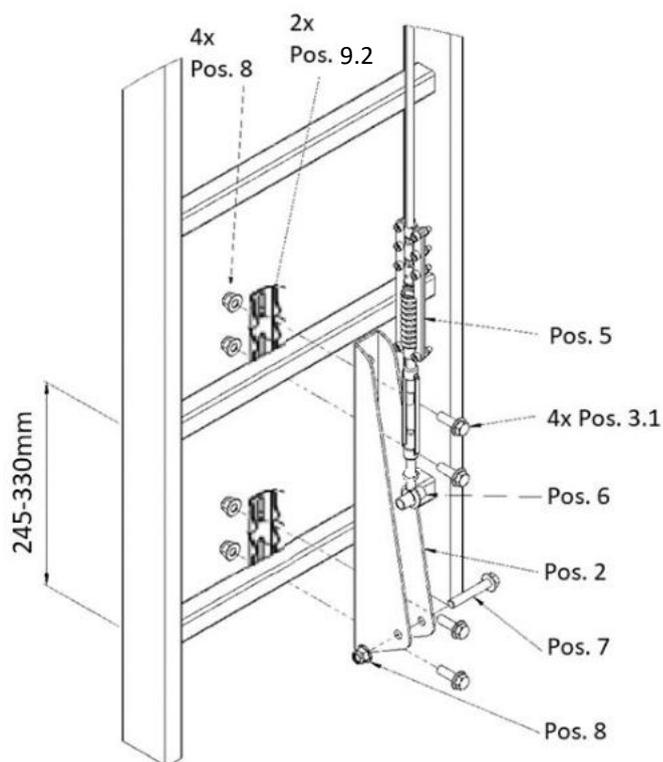

Befestigen Sie die den unteren Befestigungspunkt Pos 2 mittels den Krokodilklemmen Pos 9.2, Schrauben Pos 3.1 und Muttern Pos 8. Ziehen Sie diese mit 20Nm fest.

Hinweis: Sollte die Sprossenform nicht in die V-förmige Nut der Krokodilklemme passen, kann diese auch mit der gerade Rückseite zum Holm montiert werden.

Achtung, die Leiterhalterung muss zuerst an der Leiter montiert werden, bevor das Spannelement mit dem Stahlseil montiert wird. Die Pos. 7 und 8 sind mit 30Nm zu montieren.

## 4.8 Montage der Zwischenhalter

Ist das System Wind ausgesetzt, sollten Zwischenhalter montiert werden, um ein Schlagen des Seils gegen die Leiter und damit deren Beschädigung zu verhindern.

Standardmäßig werden die Zwischenhalter in einem Abstand von 10m installiert.

Bei größeren Systemlängen oder stärkerem Wind sollte der Abstand individuell weiter verkürzt werden- es kann auch die Systemspannung gem. Laserung erhöht werden, um ein Schlagen des Seiles zu verhindern. SKYLOTEC gibt zudem folgenden Richtwert als Vorschlag:

Systemlängen über 60m und Windstärken über 130km/h Montage der Zwischenhalter in Abständen von 3m. Ein nachträgliches Anbringen von Zwischenhalters ist möglich.


Die Montage der Halter muss **vor** der Montage der unteren Endverbindung erfolgen. Dabei ist darauf zu achten die Halter so auf das Seil zu schieben, dass die Beschriftung und der Pfeil nach oben zeigen.

Die Muttern müssen mit einem Drehmoment von 10Nm angezogen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Sprossen nicht verformt werden.


Alle Zwischenhalter gibt es im Set für runde und eckige Sprossen. Die Sprossengröße entnehmen Sie bitte der Tabelle. Die Montage bleibt gleich.

Sprosse	8mm Zwischenhalter
□ 20-31mm	CL-301-01
□ 32-46mm	CL-301-02
∅ 20-31mm	CL-303-01
∅ 32-46mm	CL-303-02

### 4.8.1 8mm Überfahrbar

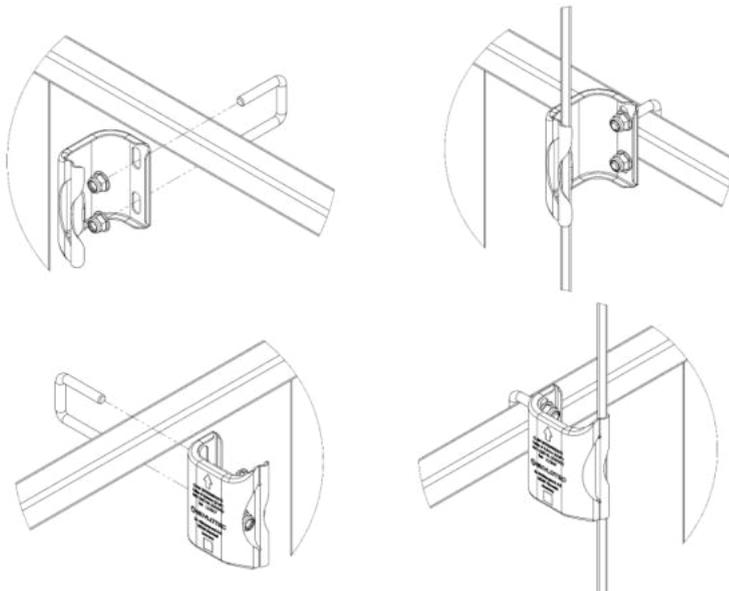


## 4.9 Kürzen des Stahlseils

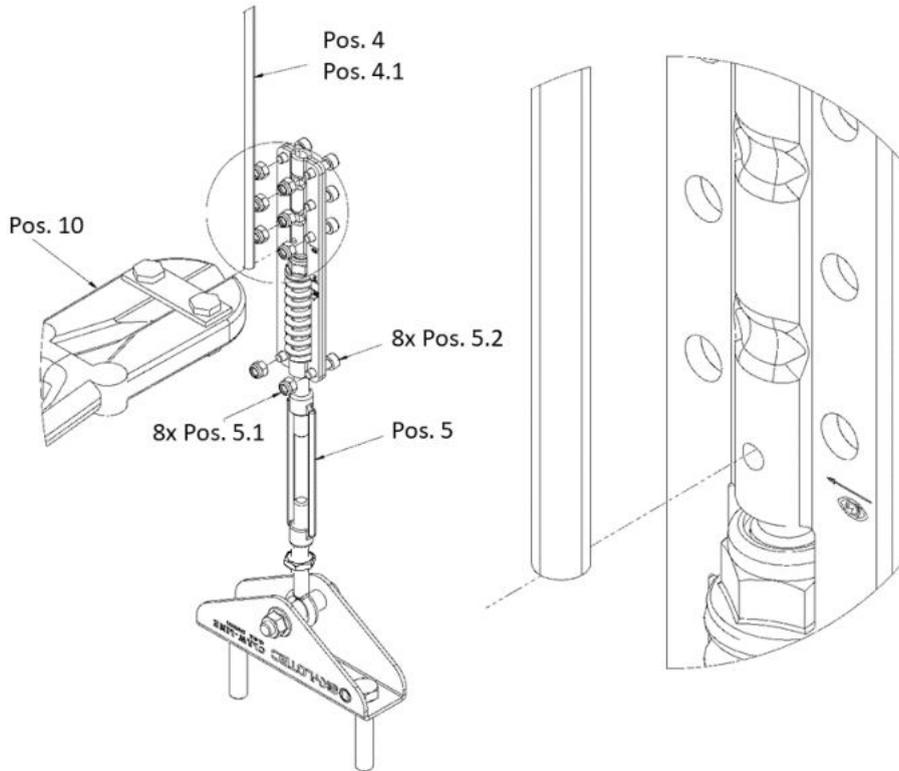


Das Ende des Stahlseils wird direkt in dem oberen Teil des Spannelements CL-009 (Pos. 5) geklemmt. Beim Kürzen des Stahlseils ist darauf zu achten, dass der obere und untere Anschlagpunkt mit dem Spannelement bereits montiert sind (hier Beispielhaft am CL-012 gezeigt) und das Spannelement vollständig auseinander gedreht ist, so dass die komplette Gewindelänge zum Spannen zur Verfügung steht.

Das Stahlseil wird auf Höhe der Bohrung abgeschnitten.

## 4.10 Montage des Stahlseils - Systemspannung

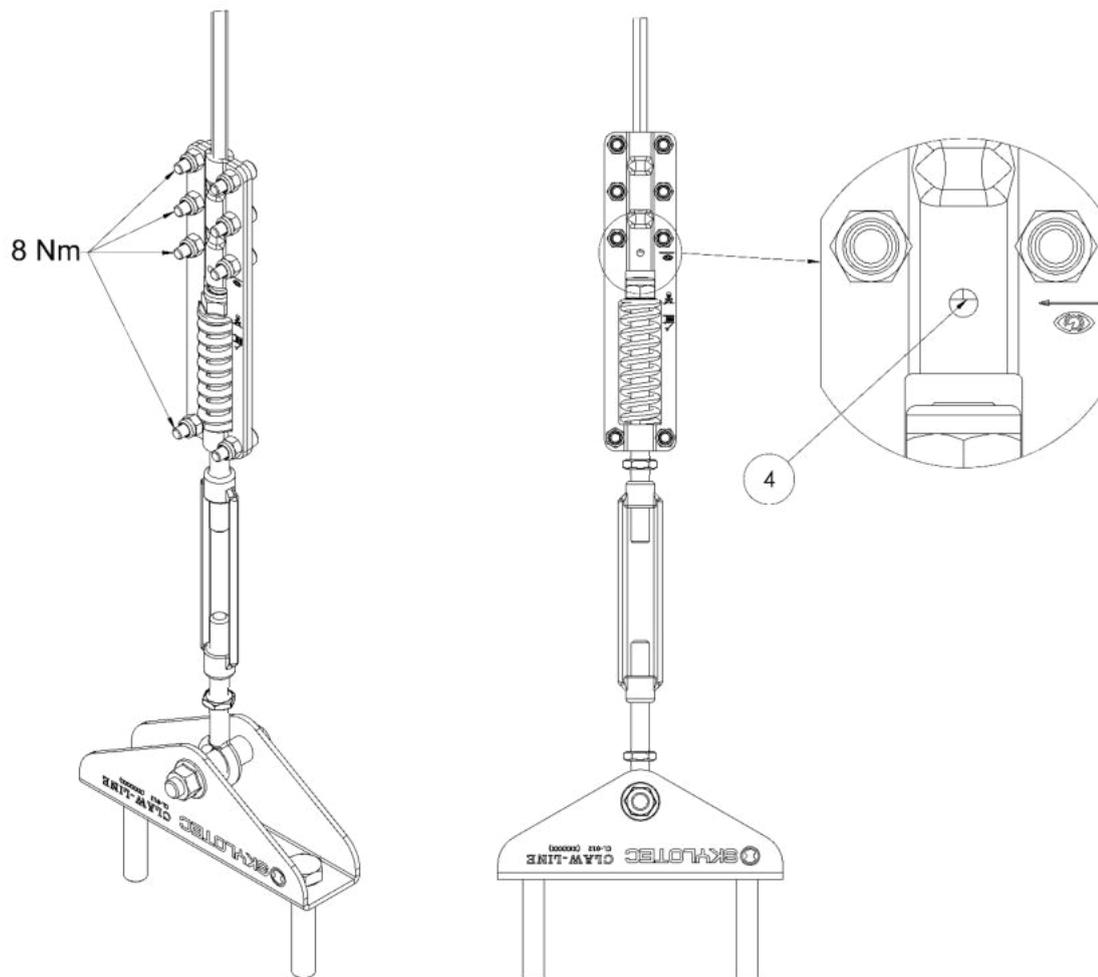

Das Stahlseil wird nach dem Kürzen so weit in das Spannelement geschoben, dass das Seilende durch die Bohrung zu sehen ist. Danach werden alle Schrauben und Muttern (Pos. 5.1 und 5.2) mit 8Nm angezogen.

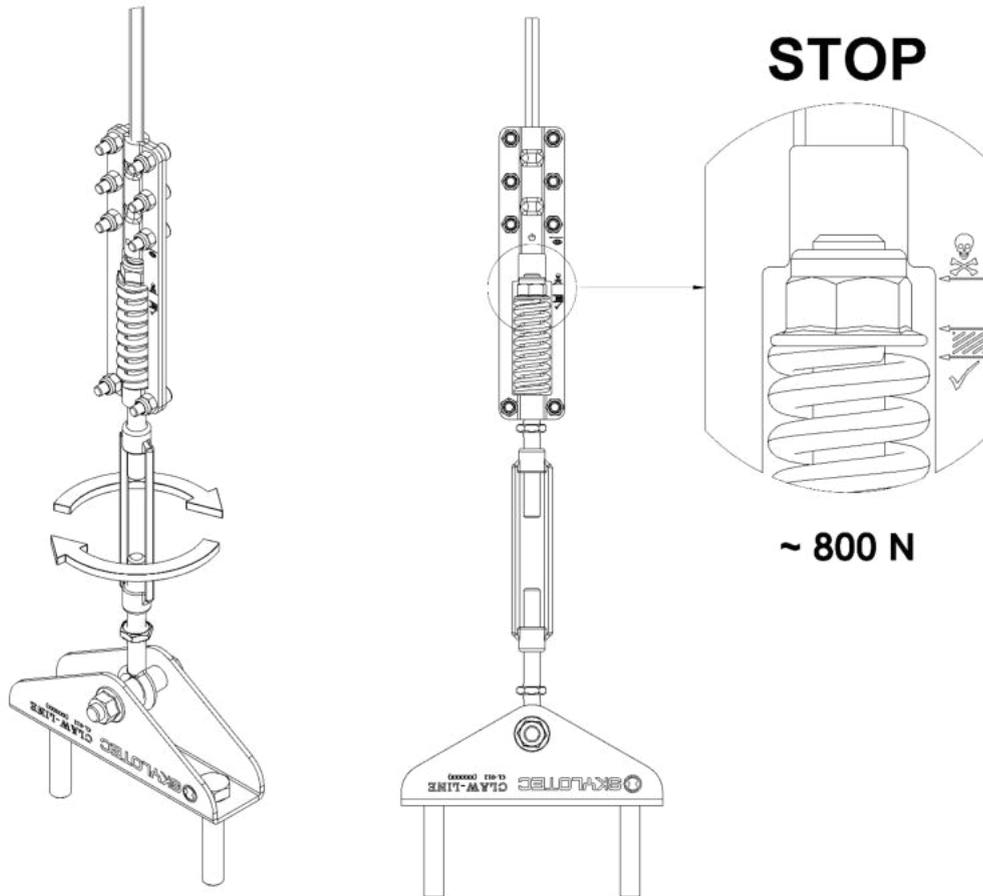

Zum Spannen des Systems wird die Spannschlossmutter im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung) so lange gedreht, bis die Sechskantmutter nicht mehr von der Führung am Weiterdrehen gehindert wird (Bild rechts). Der Bund der Mutter muss immer in dem markierten Bereich stehen damit die richtige Systemspannung eingestellt ist.

Das Spannschloss mit den beiden Kontermuttern gegen Lösen sichern!



**ACHTUNG:** Die Systemspannung ist vor jeder Benutzung des Systems zu kontrollieren und wenn nötig nachzuspannen oder zu lösen!

## 5. KENNZEICHNUNG

# CLAW-LINE



Steigschutzsystem /  
Climbing protection  
system



**EN 353-1:2014+A1:2017**

max.  **CE 0123**

Verwendung nur mit Auffanggurten nach EN 361 und SKYLOTEC-Auffanggerät CLAW (CL-001) nach EN 353-1:2014+A1:2017.  
To be used only with safety harnesses compliant with EN 361 and the SKYLOTEC fall arrester CLAW (CL-001) compliant with EN 353-1:2014+A1:2017

---

Installateur / Installer


---

Serien-Nr. / Serial no. \_\_\_\_\_ Standort / Location: \_\_\_\_\_

---

Installationsdatum / Date of installation: \_\_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_\_

Nächste Prüfung am / Next inspection on: \_\_\_\_\_

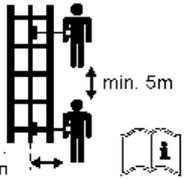

min. 5m

max. 0,25m



---

www.skylotec.de



SKYLOTEC GmbH · Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied · Germany  
info@skylotec.de

Pos. 13 CL-007 Systemschilder

Ein PSA-Hinweisschild muss am Einstieg der Steigschutz - Einrichtung angebracht sein.

## 6. INBETRIEBNAHME

### KONTROLLPUNKTE VOR DER ERSTBESTEIGUNG

Maximaler Neigungswinkel des Systems beträgt 15°. Bei Systemen mit Überstieg 0°.

Sämtliche Schraubenverbindungen, Befestigungsbügel zum Bauwerk, Befestigungen zum Leiterteil usw. sind zu überprüfen.

Die Systemspannung muss wie unter Punkt 4.9 eingestellt sein.

Der Läufer darf nicht auf dem Stahlseil verbleiben. Er ist dem Endkunden mit der Bedienungsanleitung zu überreichen.

Von der SKYLOTEC GmbH wird die anhängende Kontrollliste für die Überprüfung der Steigschutzeinrichtung vor der Erstbesteigung empfohlen.



### SICHERHEITSHINWEIS

**Bei Nichteinhaltung einer dieser Sicherheitsbestimmungen darf das Steigschutzsystem nicht bestiegen werden!**

### WEITERE HINWEISE

Steigschutzläufer sind persönliche Steigschutzeinrichtungen und nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgelegt.

Es ist vom Endkunden in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Läufer bei jedem Auf- und Abstieg benutzt werden.

Die Läufer sind ggf. nach jedem Gebrauch unter Berücksichtigung der entsprechenden Bedienungsanleitung zu reinigen.

In Abstimmung mit dem Endkunden hat der Endmonteur bzw. der Lieferant die Anzahl der erforderlichen Läufer festzulegen. Sollten keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sein, gilt nach DIN 18799 die Mindestanzahl der erforderlichen Auffanggeräte 2 Stück, die für den Fall der Hilfeleistung zugänglich sein müssen.

## 7. WARTUNG UND PFLEGE

Das CLAW LINE Steigschutz-System ist nach Bedarf, in der Regel jedoch mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen zu überprüfen. Bei Systemen die seltener als einmal jährlich benutzt werden, darf diese Überprüfung bis zur nächsten Benutzung ausgesetzt werden, auch über die Jahresfrist hinaus. In diesem Fall ist aber sicherzustellen, dass die Überprüfung vor der erneuten Benutzung durch einen Sachkundigen unbedingt erfolgt.

Sollte diese Notwendigkeit nicht eingehalten werden, so ist jegliche Haftung der SKYLOTEC GmbH in jedem Fall ausgeschlossen.

**Eine sachkundige Person ist diejenige, die durch Ausbildung und Erfahrung ausreichend Kenntnis auf dem Gebiet der persönlichen Schutzeinrichtungen hat. Es muss gewährleistet sein, dass sie den arbeitssicheren Zustand der Steigschutzeinrichtung beurteilen kann. Sie muss mit den einschlägigen Richtlinien und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. EN- Normen) vertraut sein.**

## REPARATUR

Beschädigte oder durch einen Absturz beanspruchte Bauteile müssen dem Gebrauch entzogen werden. Bei Nichtbeachtung können Menschenleben gefährdet werden!

Sämtliche Schraubverbindungen, Befestigungen zum Bauwerk, Befestigungen zum Leitersegment, Leiterverbindungen, Seilverbindungen und das Seil sind laufend auf ihre Unversehrtheit und festen Sitz zu überprüfen.

Es ist darauf zu achten, dass das Seil frei von Schmutz und Fett ist.



## SICHERHEITSHINWEIS

**Unsachgemäße Reparaturen und Wartungen können Menschenleben gefährden!!! Reparaturen dürfen aus Sicherheitsgründen nur nach Absprache mit dem Hersteller durchgeführt werden! Andernfalls erlischt jegliche Gewährleistung und ist jegliche Haftung der SKYLOTEC GmbH ausgeschlossen.**

**Kein Fett verwenden!**



## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

Der Steigschutz ist nur gewährleistet, wenn ein mitlaufendes Auffanggerät verwendet wird, das zusammen mit der Führung als Steigschutzsystem geprüft und nach EN 353-1:2014+A1:2017 zertifiziert wurde und den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, gefährden Sie Menschenleben, da Steigschutzsysteme nur als Einheit geprüft und zugelassen sind!

Gleichfalls ist dann auch jegliche Haftung der SKYLOTEC GmbH ausgeschlossen und der Betreiber / Benutzer handelt ausschließlich auf eigenes Risiko!

Da unsere Systeme elektrisch leitfähig sind, müssen sie lt. DIN VDE 0185 Norm fachgerecht in den Blitzschutz/ Potenzialausgleich eingebunden werden, sofern eine Blitzschutzanlage vorhanden ist.

## **PFLEGE**

Das CLAW-LINE System braucht keine besondere Pflege.  
Auf Sauberkeit des Führungsseils und der Auffangvorrichtung achten. Mindestens einmal jährlich muss die Anlage durch SKYLOTEC oder einen durch SKYLOTEC autorisierten Sachkundigen überprüft werden.

## 8. LEBENSDAUER

Die Lebensdauer ist abhängig von den individuellen Einsatzbedingungen. Alle Elemente des Systems bestehen aus nichtrostendem Stahl und sind somit witterungsbeständig und wartungsarm. Wir übernehmen 5 Jahre Gewähr, wenn die Steigschutzeinrichtung sowie der Steigschutzläufer mindestens einmal jährlich durch SKYLOTEC oder einen zertifizierten Beauftragten überprüft werden. Hierbei entscheidet der Sachkundige auch über die weitere Verwendung. Die maximal mögliche Lebensdauer beträgt 30 Jahre.

Nach einem Absturz ist die Einrichtung zu sperren und weiterer Benutzung zu entziehen. Die Einrichtung muss durch einen Sachkundigen überprüft und ggf. wieder instandgesetzt werden. Erst dann darf die Steigeinrichtung wieder freigegeben werden.

## 9. PROTOKOLLE

### 9.1 Regelmäßige Überprüfungen

Installationsdatum: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Datum	Grund der Arbeiten (Inspektion/Reparatur)	Festgestellte Schäden, durchgeführte Reparaturen	Name und Unterschrift des Prüfers	Datum der nächsten Überprüfung

## 9.2 Kontroll-Liste zur Abnahme und Inspektion

Steigschutzeinrichtung Typ CLAW-LINE nach EN 353-1:2014+A1:2017

Kontrolltätigkeit	Prüfvermerk	
	ja	nein
Steigschutzeinrichtung		
Der obere System Anschlagpunkt befindet sich immer oberhalb der zu sichernden Personen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Schrauben des CLAW-LINE-Systems sind fest angezogen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Verschraubungen der Leiter sind fest.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es sind nur korrosionsgeschützte Schraubverbindungen verwendet worden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurden nur zugelassene Seile verwendet (7x7 Edelstahl).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Seil ist ausreichend vorgespannt. (siehe Punkt 4.9 Systemspannung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schlaufe mit Verpressung am oberen Seilende ist intakt und korrekt montiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kennzeichnungsschild ist vorhanden und lesbar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Probebegehung wurde durchgeführt. Dabei wurden keine Mängel oder Unregelmäßigkeiten festgestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diese Anleitung wurde dem Betreiber ausgehändigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurden nur SKYLOTEC-Bauteile verwendet (ausgenommen Dübel für Beton).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Festgestellte Mängel, Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen:

---

---

---

---

---

---

Abnahme der Steigschutzeinrichtung:

Freigegeben

Nicht freigegeben

Grund:

---

---

---

Nächste Überprüfung:

In 1 Jahr

Nach Bedarf, spätestens: \_\_\_\_\_

Betreiber: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

Name des Prüfers: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## CLAW-LINE

Fall arrester with guided type fall arrester on a fixed guide  
EN 353-1:2014+A1:2017;  
ANSI Z359.16 & OSHA  
ANSI A14.3-08 & OSHA  
CSA Z259.2.5-17

## ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS



(EU) 2016/425

© SKYLOTEC  
MAT-MA-0041-1-01  
Status: 22.10.2024

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied - Germany  
Phone +49 (0)2631/9680-0  
Fax +49 (0)2631/9680-80  
Web [www.skylotec.de](http://www.skylotec.de)

## TABLE OF CONTENTS

<b>1. SYMBOLS</b> .....	3
<b>2. SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	3
<b>3. PRODUCT DESCRIPTION</b> .....	4
<b>4. SYSTEM INSTALLATION</b> .....	4
<b>4.1 General installation instructions</b> .....	4
<b>4.2 Tools required for assembly</b> .....	5
<b>4.3 System components overview</b> .....	5
<b>4.4 Upper rope end - rope compression</b> .....	6
<b>4.5 Assembly sequence</b> .....	7
<b>4.6 System assembly structure</b> .....	8
<b>4.6.1 Mounting the upper fixing point:</b> .....	8
<b>4.6.2 Mounting the lower attachment point:</b> .....	9
<b>4.6.3 System assembly structure</b> .....	10
<b>4.7 System assembly ladder</b> .....	11
<b>4.7.1 Aluminium conductor</b> .....	11
<b>4.7.1.1 Mounting the upper attachment point</b> .....	11
<b>4.7.1.2 Mounting top post upper attachment point</b> .....	12
<b>4.7.1.3 Mounting the lower attachment point</b> .....	13
<b>4.7.2 Steel ladder</b> .....	14
<b>4.7.2.1 Mounting the upper attachment point</b> .....	14
<b>4.7.2.2 Mounting the top post upper attachment point</b> .....	15
<b>4.8 Mounting the intermediate brackets</b> .....	17
<b>4.8.1 8mm Traversable</b> .....	17
<b>4.9 Shortening the steel cable</b> .....	18
<b>4.10 Mounting the steel wire rope - system tension</b> .....	19
<b>5. LABELLING</b> .....	21
<b>6. COMMISSIONING</b> .....	22
<b>7. MAINTENANCE AND CARE</b> .....	23
<b>8TH LIFE TIME</b> .....	25
<b>9TH PROTOCOL</b> .....	26
<b>9.1 Regular inspections</b> .....	26
<b>9.2 Checklist for acceptance and inspection</b> .....	27

## 1. SYMBOLS

Some components of the device are labelled with pictograms which have the following meaning:



Read the operating instructions before use!



Number of persons required (in this case 2 persons).



"Danger" or "need to check the equipment"

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS



Every installer or user must be familiarised with these instructions before starting installation. The installation instructions must be followed without fail, as failure to do so could endanger human life! If difficulties arise during installation of the arrester system, it must be cancelled immediately.

It must always be ensured that the installation and maintenance instructions supplied with the arrester system are stored in a dry place and are accessible to all users at all times.

Before use and during use, a visual inspection must be carried out to ensure that the system is functioning properly.

When using other personal fall arrester equipment, the corresponding operating instructions must be observed.

It must be ensured that if a user falls, a movement can be triggered in the steel cable which could also cause other users of the system to fall.

Guided type fall arresters, including fixed guides, made of stainless steel must not be installed in a highly corrosive atmosphere (e.g. above a swimming pool) due to the risk of invisible stress corrosion cracking, unless special control measures have been taken or compatibility has been demonstrated.

**ATTENTION:** Damage caused by non-compliance with these instructions and the safety instructions will invalidate the warranty. SKYLOTEC accepts no liability for consequential damage resulting from this.

### 3. PRODUCT DESCRIPTION

The CLAW LINE is a permanently installed arrester system for fall protection on fixed ladders.

The stainless steel anti-climb runner CLAW (CL-001) reduces the forces generated in the event of a fall to a level that is safe for the body thanks to its integrated shock absorber.

The CLAW LINE intermediate holders for 8 mm steel wire rope can be driven over directly by the traveller.

All load-bearing components are manufactured in V4A/V2A or AISI 316/304 quality.

It is possible to retrofit the system to already installed ladders or to mount it on structural elements to which the ladder is also attached.

The maximum length of the system is 200 metres.

### 4. SYSTEM ASSEMBLY

#### 4.1 General installation instructions

- If necessary, all individual parts must be cleaned of dirt before installation. This applies in particular between the connecting surfaces of the fixing points.
- Contact of the arrester system with aggressive substances and chemicals as well as with mortar, cement or similar substances should be avoided.
- Ladder treads must be kept free of grease and oil.
- Damaged components on the CLAW LINE must only be replaced with original parts.
- All accessories (attachment points, pretensioning element, etc.) are components of the Climbing protection device, the system is tested and approved as a unit.
- The maximum angle of inclination of the system is 15° in all directions.  
Exception: No angle of inclination is permitted for systems with a top post.
- The system should be mounted as centrally as possible on the ladder or at a minimum distance of 200 mm from the ladder rail to allow the intermediate brackets to be passed over easily.

Repairs are only permitted after consultation with SKYLOTEC GmbH! If this is not done, SKYLOTEC GmbH cannot be held liable in any case.

## 4.2 Tools required for assembly

- 1 torque spanner SW 10
- 1 Allen key size 6
- 1 torque spanner SW 15
- 1 ring spanner or open-end spanner SW 15
- 2 ring spanners or open-end spanners SW 21 as required (CL-011, TOP ALU)
- 1 torque wrench as required for fastening technology (BFT)
- Appropriate drilling machines and setting material for the on-site BFT
- Rope cutting tool or suitable wire cutters

## 4.3 System components overview

Pos. 1	CL-012 Attachment point for structural attachment (upper and lower attachment)
Pos. 1.1	Fastening element suitable for the respective substrate (e.g. fixed anchor) Hole diameter CL-12 = 13 mm for fastening M12
Pos. 2	CL-010 / CL-010-25 Attachment point for ladder attachment (above 2 rungs of upper and/or lower AP)
Pos. 3	CL-011 Attachment point for ladder attachment (above 3 rungs of upper AP)
Pos. 3.1	MAT-2577-30 M10 x 30 screw (screw connection pos. 2 or 3 with pos. 9.1)
Pos. 3.3	MAT-2575 Georgian bar reinforcement Threaded rod M14
Pos. 3.4	MAT-2574 Tie bar reinforcement (2x on the side, left and right)
Pos. 3.5	MAT-2594 Nut M14 for items 3.3 and 3.4
Pos. 4	CL-008 Cable assembly one-sided with press clamp and cast thimble
Pos. 4.1	CL-008-D Cable assemblies with thimble for mounting with CL-013 e.g. on SYKLOTEC D-Bolt
Pos. 5	CL-009 / CL-014 Tensioning element for lower cable fastening and system tension (min. 80kg)
Pos. 5.1	MAT-2584 Nut M6
Pos 5.2	MAT-2583 M6 x 20 screw
Pos. 6	MAT-2573 Spacer sleeve for items 1 to 3
Pos. 7	MAT-2577-60 M10 x 60 screw for system fastening on items 1 to 3
Pos. 8	MAT-2576-10 Nut M10 (screw connection with items 3.1 and 7)
Pos. 9.1	MAT-1030-VA / MAT-1030-VA-25 Rung bracket for ladder attachment
Pos 9.2	Alligator clip Steel ladder
Pos 9.3	Top Post reinforcement plates
Pos. 10	Wire cutter
Pos. 11	CL-013 Shackle with safety cotter pin
Pos. 12	Skylotec D-Bolt
Pos. 13	CL-007 System label
Pos. 14	Lock screws for top post
Pos 15	Top post step-over

#### 4.4 Upper rope end - rope compression



CL-008 CLAW-Line System  
Attachment point



CL-008-D Rope end for D-bolt or other structural  
Attachment points - mounting with CL-013 shackle



The upper end of the cable must be crimped with a copper or stainless steel crimping clip in accordance with EN 13411-3 and a stainless steel cable thimble.

**ATTENTION:**

Pressings made with impact tools or pressing tongs are not sufficient!  
Crimping may only be carried out by SYKLOTEC.

## 4.5 Assembly sequence


The following sequence is recommended for installation:

1. Assembly of the stile and rung reinforcement (only for assembly on aluminium ladder)
2. Mounting the top anchor point on the structure or ladder
3. Fitting the stainless steel cable to the upper attachment point
4. Threading on the intermediate holders (only if intermediate holders are installed)
5. Mounting the lower anchor point on the structure or ladder
6. Mounting the pretensioning element on the lower attachment point
7. The pretensioning element must be evenly and fully open (turnbuckle)
8. Shortening the steel cable
9. Mounting the steel cable in the tensioning element
10. Tensioning the system

Fitting the intermediate brackets to the rungs (only if intermediate brackets are installed)

## 4.6 System assembly structure

### 4.6.1 Mounting the upper fixing point:

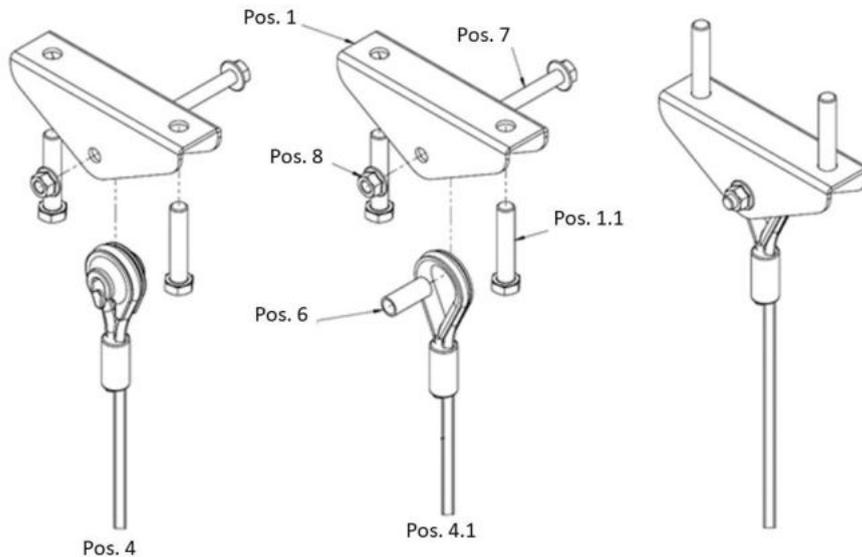

During installation, suitable fasteners (item 1.1) must be used for the structural substrate and the forces applied.


When positioning the anchor point, make sure that the horizontal distance between the ladder rungs and the rope is 70 mm.

The maximum forces applied are 7.4 kN (10.5 kN at an inclination of 15°) dynamically and 15 kN statically in the vertical direction.

Items 7 and 8 must be mounted with 30 Nm, item 1.1 in accordance with the instructions for the fastener or standard table (for standard parts).

**ATTENTION:** It is recommended to have the fastening and the substrate checked by a structural engineer.

#### 4.6.2 Mounting the lower fixing point:

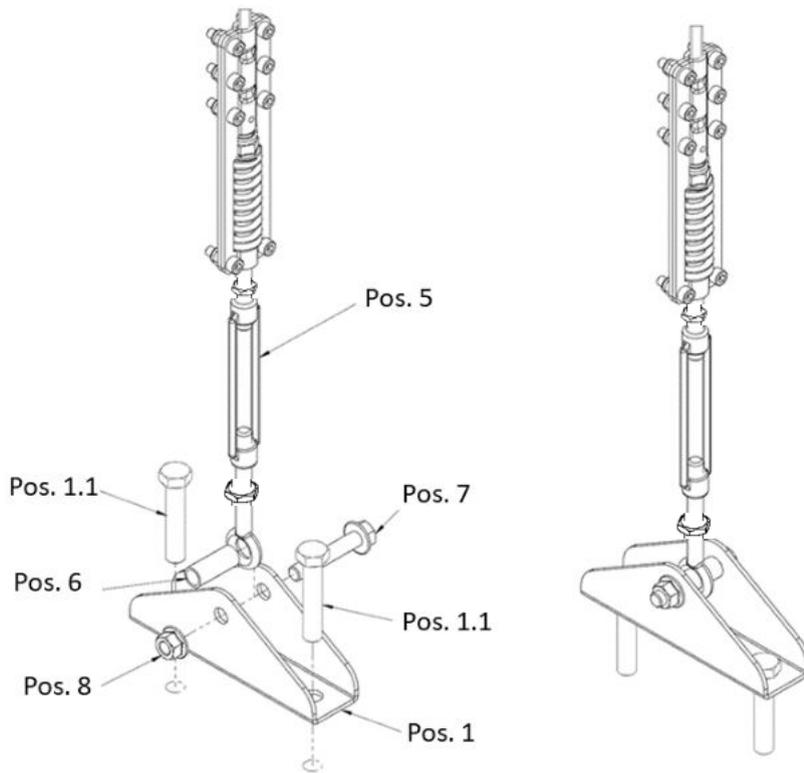

During installation, suitable fasteners (item 1.1) must be used for the structural substrate and the forces applied.

When positioning the anchor point, make sure that the horizontal distance between the ladder rungs and the rope is 70 mm.


The maximum dynamic forces applied are 3kN in the vertical direction.

Items 7 and 8 must be mounted with 30 Nm, item 1.1 in accordance with the instructions for the fastener or standard table (for standard parts).

### 4.6.3 System assembly structure

#### Alternative mounting on structure or D-BOLT:

The SKYLOTEC shackle for mounting CL-013 (pos. 11) must be used for this purpose.

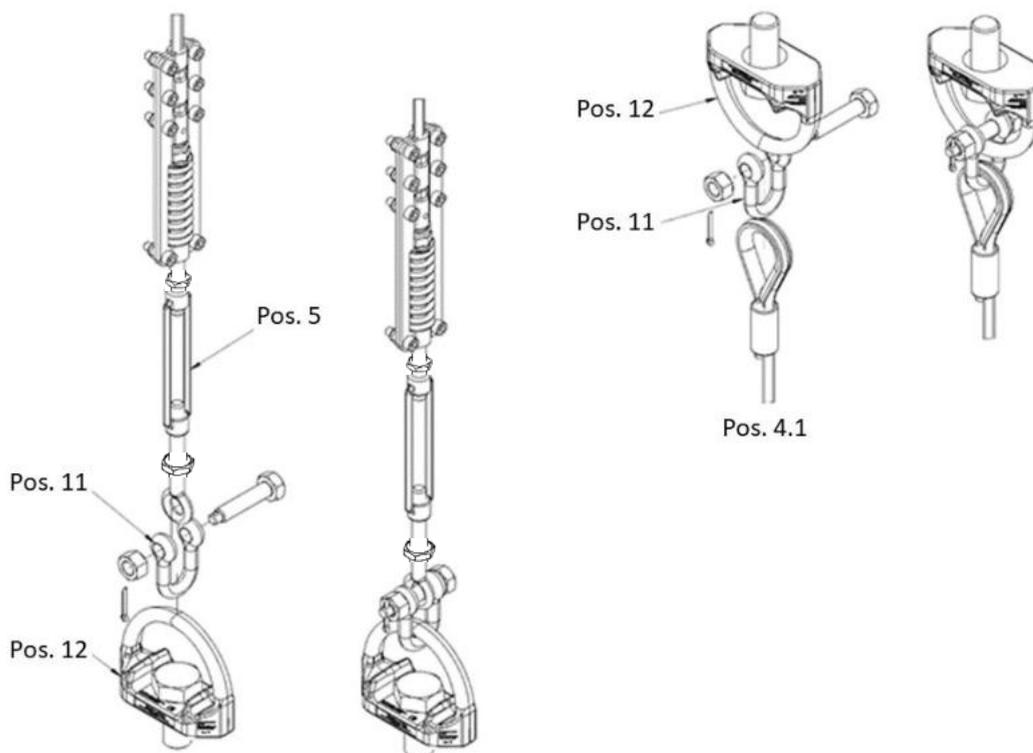

If a SKYLOTEC D-BOLT is already installed or a structure-side mounting is available, the system can be installed here.

When positioning the anchor point, make sure that the horizontal distance between the ladder rungs and the rope is 70 mm.

During installation, it must be ensured that the D-BOLT is fastened with fasteners suitable for the structural substrate and the forces applied. Structural supports must also be able to withstand the forces (verified).

The maximum forces applied to the upper fastening are 7.4 kN (10.5 kN at an inclination of 15°) dynamically and 15 kN statically in the vertical direction.


The maximum applied forces for the lower fastening are 3kN dynamic in the vertical direction.

**ATTENTION:** It is recommended to have the fastening and the substrate checked by a structural engineer.

## 4.7 System installation Ladder

### 4.7.1 Aluminium conductor

#### 4.7.1.1 Mounting the upper attachment point

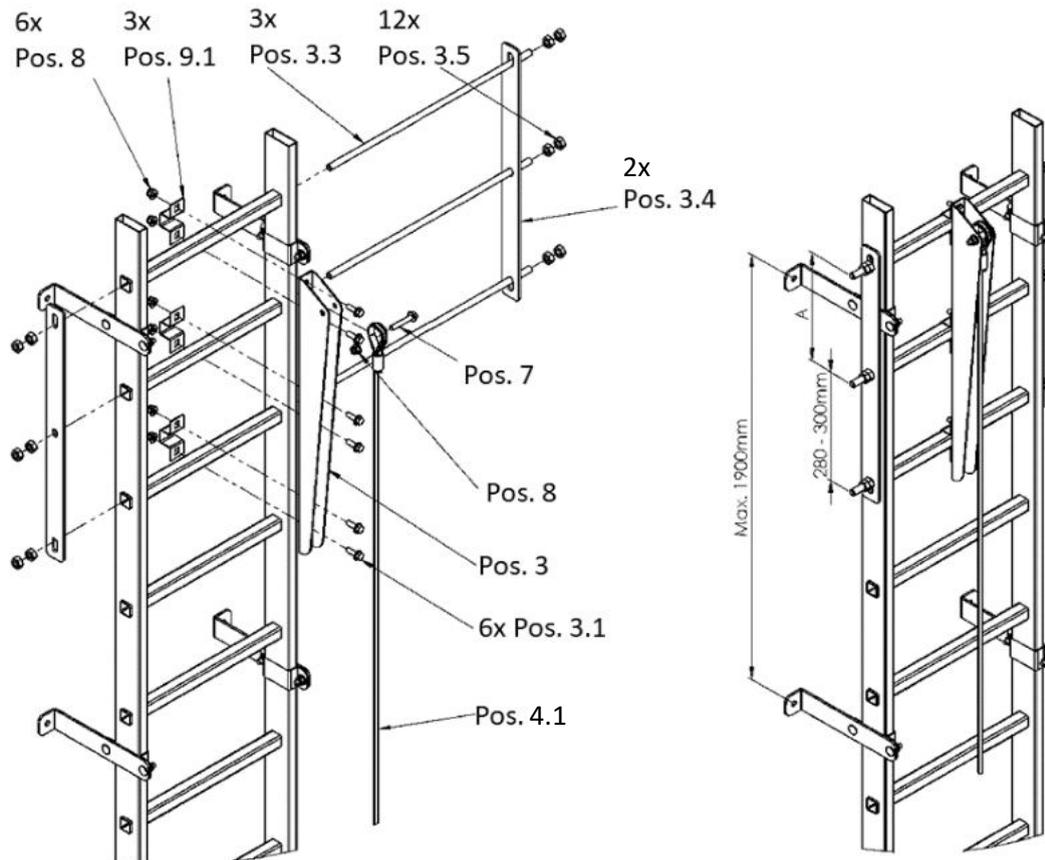


During installation, the ladder, the ladder fastening and the fastening elements must be able to withstand the forces applied. The bracket is suitable for aluminium ladders that meet at least the requirements of DIN EN ISO 14122-4:2010 and have a rung size of at least 25x25mm and a rung spacing of 280 or 300mm. It must also be possible to push item 3.3 (threaded rod M14) through the rungs.

The maximum forces applied are 7.5kN (10.5kN at an inclination of 15°) dynamically and 15kN statically in the vertical direction.

Please note that the ladder bracket must first be fitted to the ladder before the steel cable is fitted. Items 7 and 8 as well as 3.1 must be mounted with 30 Nm. Items 3.3 are pushed through the rungs for reinforcement and screwed to items 3.4 and 3.5 above the ladder fixture with a maximum torque of 20 Nm. Item 3.5 must not be overtightened! The ladder must not be deformed when tightening the nut. To ensure sufficient stability of the ladder and the ladder attachment, at least four stile brackets must be fitted in the area of the anchor point. Two stile brackets in area "A" and two further brackets after a maximum of 1900 mm.

**ATTENTION:** It is recommended to have the fastening and the substrate checked by a structural engineer.

#### 4.7.1.2 Mounting the top post upper attachment point

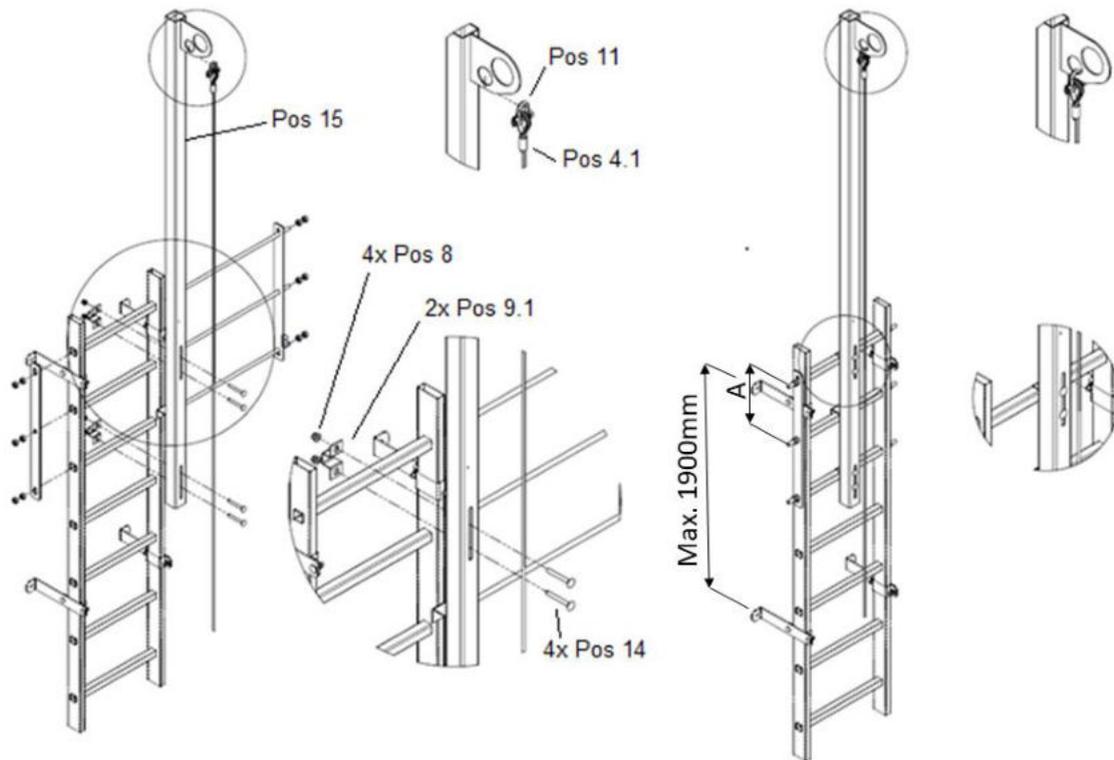

#### **An angle of inclination of the system is not permitted.**

During assembly, the ladder, the ladder fastening and the fastening elements must be able to withstand the forces applied. The step-over is suitable for aluminium ladders that meet at least the requirements of DIN EN ISO 14122-4:2010 and have a rung size of at least 25x25mm and a rung spacing of 280 or 300mm. It must also be possible to push item 3.3 (threaded rod M14) through the rungs.

The maximum forces applied are 7.5kN dynamic and 15kN static in the vertical direction.

To ensure sufficient stability of the ladder and the ladder attachment, at least four stile brackets must be fitted in the area of the anchor point. Two stile brackets in area "A" and two further brackets after a maximum of 1900 mm.

ATTENTION: It is recommended to have the fastening and the substrate checked by a structural engineer.


Caution, the ladder reinforcement must first be fitted to the ladder before the step-over or the steel cable is fitted. See point 4.7.1.1

Push item 3.3 through the rungs. These are screwed together with items 3.4 and 3.5 above the ladder fixture with a maximum torque of 20 Nm. Item 3.5 must not be overtightened! The ladder must not be deformed when tightening the nut.

Then place the step-over item 15 with its welded-on holder on the second rung. Align it in the centre of the ladder. Then screw the brackets (item 9.1) together using the carriage bolts (item 14) and nuts (item 8) supplied with a torque of 30 Nm.

Then attach the rope with the shackle Pos 11 in the small rear hole of the overhang. The larger front hole is tested in accordance with DIN EN 795 and serves as an anchor point for lanyards, for example, when exiting the CLAW-Line.

### 4.7.1.3 Mounting the lower attachment point

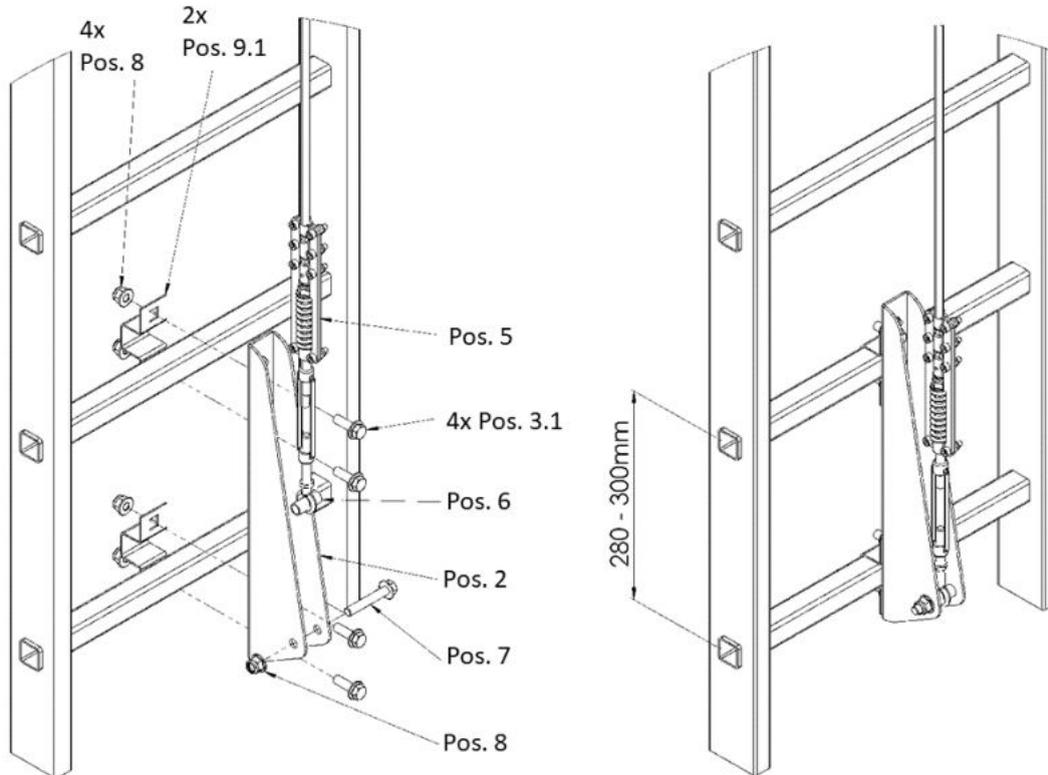

During installation, the ladder, the ladder fastening and the fastening elements must be able to withstand the forces applied. The bracket is suitable for aluminium ladders that meet at least the requirements of DIN EN ISO 14122-4:2010 and have a rung size of at least 25x25mm and a rung spacing of 280 or 300mm.


The maximum dynamic forces applied are 3kN in the vertical direction.

Attention, the ladder bracket must first be fitted to the ladder before the steel cable and the tensioning element are fitted. Items 7 and 8 as well as 3.1 must be fitted with 30 Nm.

## 4.7.2 Steel ladder

Attention: All non-standardised ladders must withstand the static and dynamic forces in their design and fastening method and must be verified. It is recommended to have the fastening and the base checked by a structural engineer. The maximum applied forces are 7.5kN (10.5kN at 15° inclination) dynamic and 15kN static in the vertical direction.

### 4.7.2.1 Installing the upper fixing point

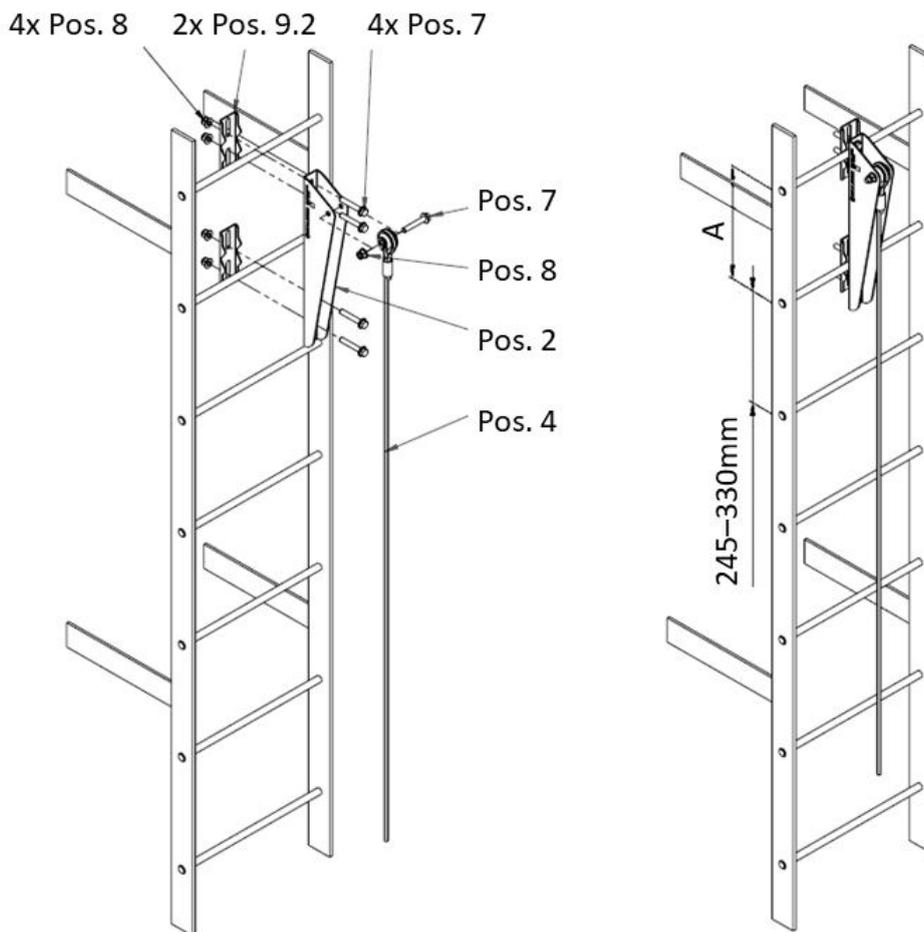


To ensure sufficient stability of the ladder and the ladder attachment, at least two stile brackets must be fitted in area "A".

Attach the upper attachment point pos 2 using the crocodile clips pos 9.2, screws pos 7 and nuts pos 8. Tighten these to 20 Nm.

Then mount the cable assembly with bolt item 7 and nut item 8 with 30 Nm.

Note: If the rung shape does not fit into the V-shaped groove of the crocodile clip, it can also be fitted with the straight back to the upright.

#### 4.7.2.2 Mounting the top post upper attachment point

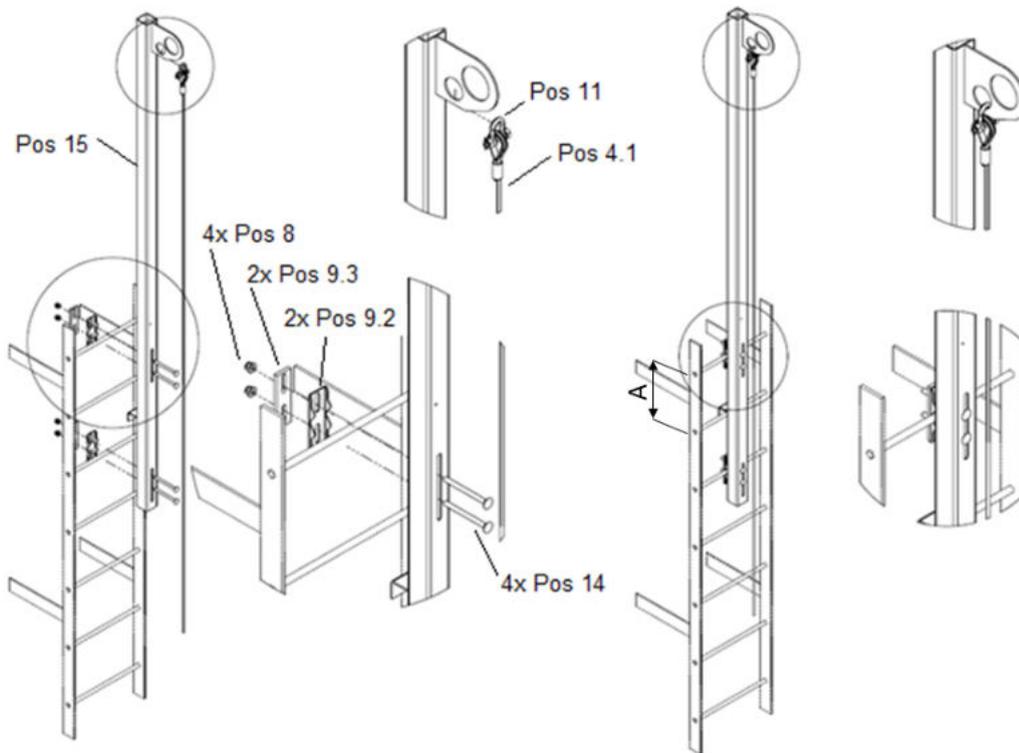

#### **An angle of inclination of the system is not permitted.**


To ensure sufficient stability of the ladder and the ladder attachment, at least two stile brackets must be fitted in area "A".

ATTENTION: The reinforcement plates Pos 9.3 must be fitted behind the crocodile clips. No other type of fastening is permitted!

Place the step-over item 15 with its welded-on bracket on the second rung of the ladder. Align it in the centre of the ladder. Then insert the carriage bolts (pos 14) from the front through the slotted holes in the step-over, then slide on the crocodile clips (pos 9.2) from the rear and then the reinforcement plate (pos 9.3). Tighten the nuts pos 8 with 20 Nm.

Then attach the rope to the small rear hole of the overhang using the shackle Pos 11. The larger front hole is tested in accordance with DIN EN 795 and serves as an anchor point for lanyards, for example, when exiting the CLAW-Line.

### 4.7.3.2 Mounting the lower attachment point

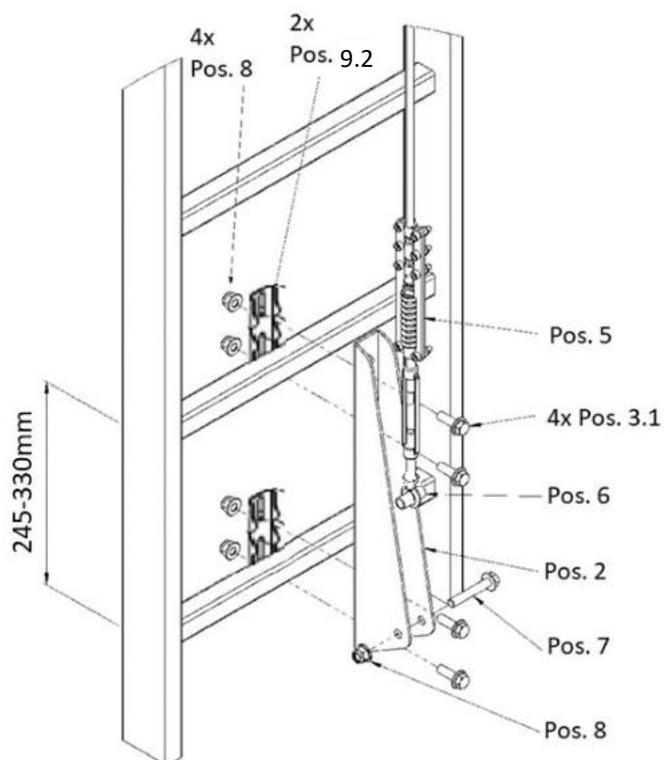

Attach the lower attachment point pos 2 using the crocodile clips pos 9.2, screws pos 3.1 and nuts pos 8. Tighten these to 20 Nm.

Note: If the rung shape does not fit into the V-shaped groove of the crocodile clip, it can also be fitted with the straight back to the upright.

Attention, the ladder bracket must first be fitted to the ladder before the tensioning element is fitted with the steel cable. Items 7 and 8 must be fitted with 30 Nm.

## 4.8 Mounting the intermediate brackets

If the system is exposed to wind, intermediate brackets should be installed to prevent the cable from hitting the ladder and damaging it.

As standard, the intermediate brackets are installed at a distance of 10 metres.

For longer system lengths or stronger winds, the distance should be shortened individually - the system tension can also be increased according to the laser marking to prevent the rope from flapping.

SKYLOTEC also provides the following guideline value as a suggestion:

System lengths over 60m and wind speeds over 130km/h Installation of intermediate brackets at 3m intervals.

Subsequent attachment of intermediate holders is possible.


The brackets must be fitted **before** the lower end connection is fitted. Make sure that the brackets are pushed onto the cable so that the labelling and the arrow point upwards.

The nuts must be tightened to a torque of 10 Nm. Ensure that the rungs are not deformed.


All intermediate brackets are available as a set for round and square bars. Please refer to the table for the bar size. Assembly is the same.

Rung	8mm intermediate holder
□ 20-31mm	CL-301-01
□ 32-46mm	CL-301-02
∅ 20-31mm	CL-303-01
∅ 32-46mm	CL-303-02

### 4.8.1 8mm Traversable

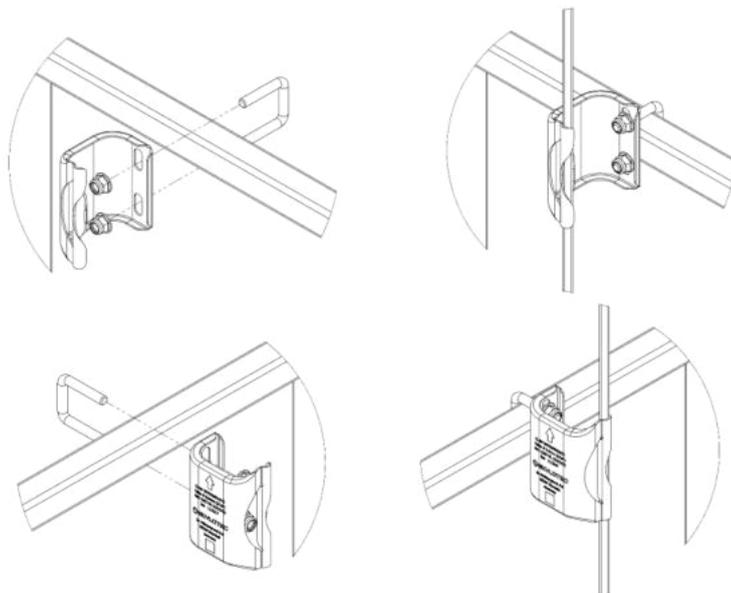


## 4.9 Shortening the steel cable

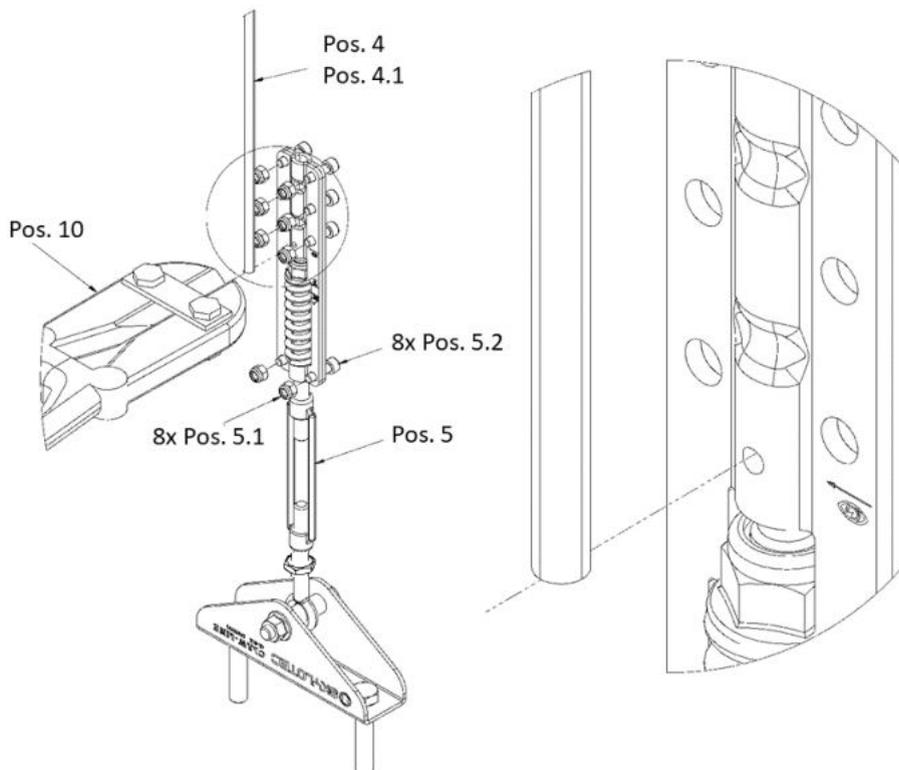


The end of the steel cable is clamped directly in the upper part of the clamping element CL-009 (item 5). When shortening the steel cable, make sure that the upper and lower attachment points are already fitted with the clamping element (shown here as an example on CL-012) and that the clamping element is fully unscrewed so that the entire thread length is available for clamping. The steel cable is cut at the height of the hole.

#### 4.10 Mounting the steel wire rope - system tension

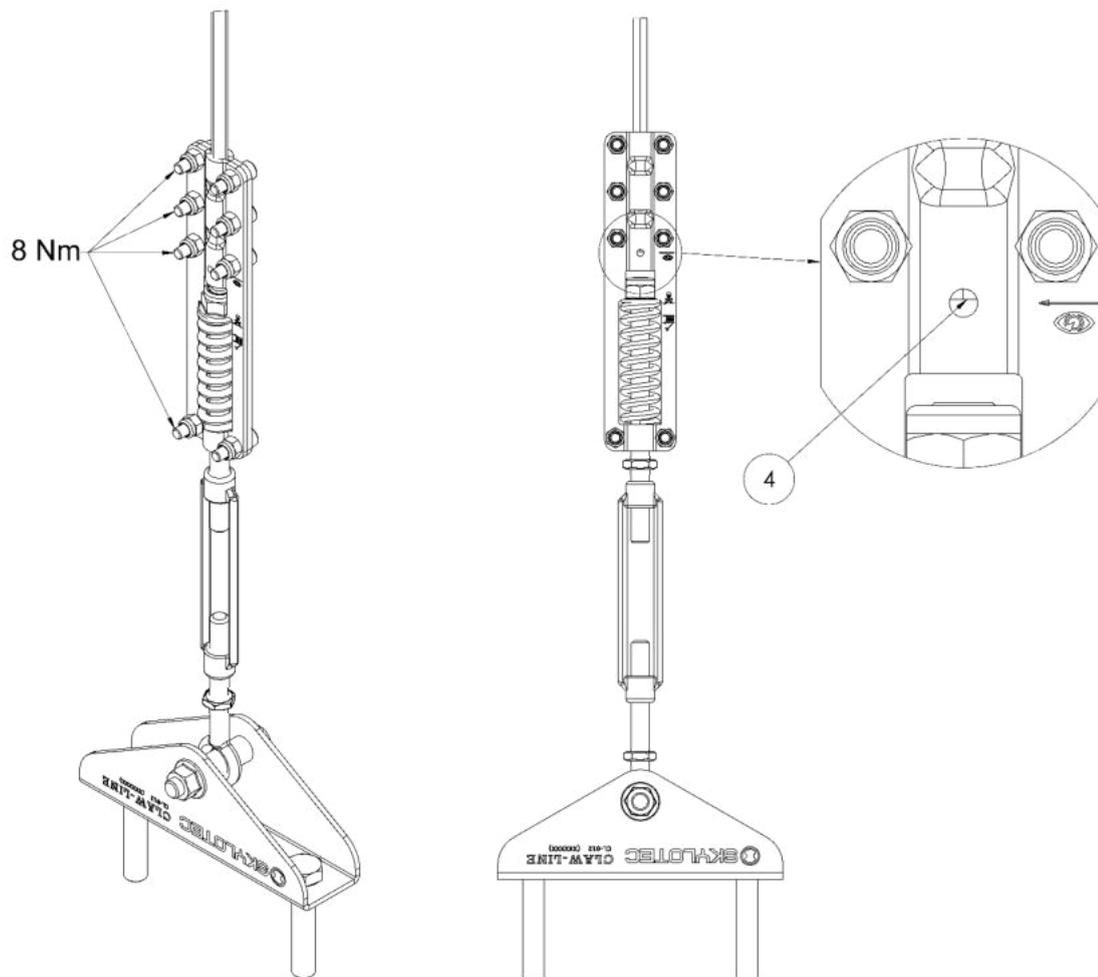

After shortening, the steel cable is pushed into the tensioning element until the end of the cable can be seen through the hole. Then tighten all screws and nuts (items 5.1 and 5.2) to 8 Nm.

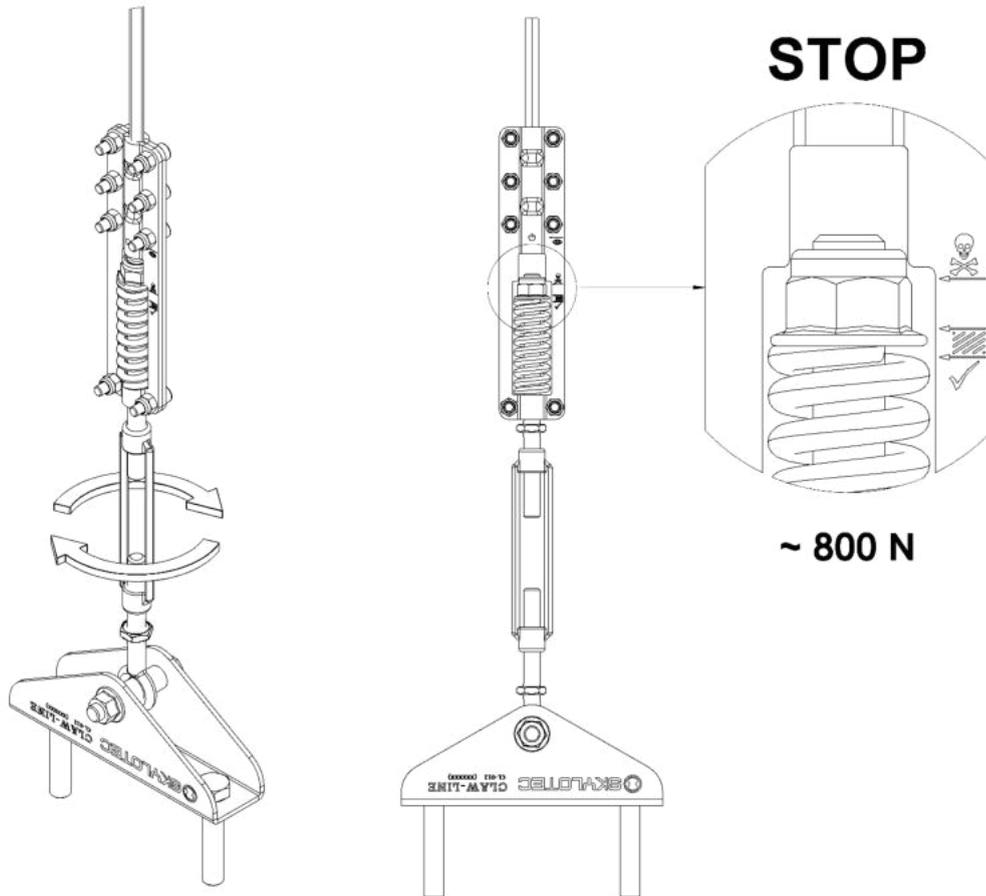

To tension the system, turn the turnbuckle nut clockwise (in the direction of the arrow) until the hexagon nut is no longer prevented from turning by the guide (right-hand image). The collar of the nut must always be in the marked area so that the correct system tension is set.

Secure the turnbuckle against loosening with the two lock nuts!



**ATTENTION:** The system tension must be checked before each use of the system and tightened or loosened if necessary!

## 5. LABELLING

# CLAW-LINE



Steigschutzsystem /  
Climbing protection  
system



**EN 353-1:2014+A1:2017**

max.  **CE 0123**

Verwendung nur mit Auffanggurten nach EN 361 und SKYLOTEC-Auffanggerät CLAW (CL-001) nach EN 353-1:2014+A1:2017.  
To be used only with safety harnesses compliant with EN 361 and the SKYLOTEC fall arrester CLAW (CL-001) compliant with EN 353-1:2014+A1:2017

---

Installateur / Installer


---

Serien-Nr. / Serial no. \_\_\_\_\_ Standort / Location: \_\_\_\_\_

---

Installationsdatum / Date of installation: \_\_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_\_

Nächste Prüfung am / Next inspection on: \_\_\_\_\_

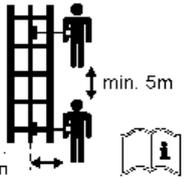

min. 5m

max. 0,25m

---

www.skylotec.de



## SKYLOTEC

SKYLOTEC GmbH · Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied · Germany  
info@skylotec.de

Item 13 CL-007 System signs

A PPE sign must be attached to the entrance of the climbing protection device.

## 6. COMMISSIONING

### CHECKPOINTS BEFORE THE FIRST ASCENT

Maximum angle of inclination of the system is 15°. For systems with step-over 0°.

All screw connections, fastening brackets to the structure, fastenings to the ladder section, etc. must be checked.

The system voltage must be set as described under point 4.9.

The slider must not remain on the steel cable. It must be handed over to the end customer together with the operating instructions.

SKYLOTEC GmbH recommends the attached checklist for checking the arrester system before the first ascent.



### SAFETY NOTE

**The arrester system must not be climbed if any of these safety regulations are not complied with!**

### FURTHER INFORMATION

Fall arresters are personal fall arresters and are only designed for the intended use.

The end customer must ensure in a suitable manner that the runners are not damaged in any way. ascent and descent.

If necessary, clean the runners after each use in accordance with the relevant operating instructions.

In consultation with the end customer, the end installer or supplier must specify the number of runners required. If no other agreements have been made, the minimum number of fall arresters required in accordance with DIN 18799 is 2, which must be accessible in the event of assistance.

## 7. MAINTENANCE AND CARE

The CLAW LINE arrester system must be inspected by an expert as required, but generally at least once a year. For systems that are used less frequently than once a year, this inspection may be postponed until the next use, even beyond the one-year period. In this case, however, it must be ensured that the inspection is carried out by an expert before the system is used again.

If this requirement is not met, any liability on the part of the SKYLOTEC GmbH is excluded in any case.

**A competent person is someone who has sufficient knowledge in the field of personal protective equipment through training and experience. It must be ensured that they are able to assess the safe working condition of the arrester system. They must be familiar with the relevant directives and the generally recognised rules of technology (e.g. EN standards).**

### REPAIR

Components that have been damaged or stressed by a fall must be withdrawn from use. Failure to do so may endanger human life!

All screw connections, fastenings to the structure, fastenings to the conductor segment, conductor connections, rope connections and the rope must be checked continuously to ensure that they are intact and secure.

Ensure that the rope is free of dirt and grease.



### SAFETY NOTE

**Improper repairs and maintenance can endanger human life!!! For safety reasons, repairs may only be carried out after consultation with the manufacturer! Failure to do so will invalidate any warranty and exclude any liability on the part of SKYLOTEC GmbH.**

**Do not use grease!**



## **GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

Fall arrester protection is only guaranteed if a guided type fall arrester is used that has been tested together with the guide as a fall arrester system and certified in accordance with EN 353-1:2014+A1:2017 and complies with the relevant provisions of Regulation (EU) 2016/425. If this is not the case, you are endangering human life, as arrester systems are only tested and approved as a unit!

Likewise, any liability of SKYLOTEC GmbH is excluded and the operator / user acts exclusively at his own risk!

As our systems are electrically conductive, they must be professionally integrated into the lightning protection/equipotential bonding system in accordance with the DIN VDE 0185 standard if a lightning protection system is present.

## **CARE**

The CLAW-LINE system requires no special care. Ensure that the guide rope and the fall arrester are clean. The system must be checked at least once a year by SKYLOTEC or an expert authorised by SKYLOTEC.

## 8. LIFE TIME

Life time depends on the individual operating conditions. All elements of the system are made of stainless steel and are therefore weather-resistant and low-maintenance.

We provide a 5-year warranty if the arrester system and the arrester runner are checked at least once a year by SKYLOTEC or a certified authorised person. The expert will also decide on further use.

The maximum possible Life time is 30 years.

After a fall, the equipment must be locked and withdrawn from further use. The equipment must be checked by an expert and repaired if necessary.

Only then may the climbing device be released again.

## 9. PROTOCOLS

### 9.1 Regular inspections

Installation date: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

date	Reason for the work (inspection/repair)	Damage detected, repairs carried out	Name and signature of the examiner	Date of the next inspection

## 9.2 Control list for acceptance and inspection

CLAW-LINE type arrester in accordance with EN 353-1:2014+A1:2017

Control activity	Audit opinion	
	yes	no
Climbing protection device		
The upper system anchorage point is always located above the area to be secured. Persons.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All screws of the CLAW-LINE system are firmly tightened.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
All screw connections of the ladder are tight.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Only corrosion-protected screw connections have been used.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Only approved ropes were used (7x7 stainless steel).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The cable is sufficiently pretensioned. (see point 4.9 System tension)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The loop with crimping at the upper end of the rope is intact and correctly fitted.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
The labelling plate is present and legible.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A trial inspection was carried out. No defects or Irregularities detected.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
These instructions have been handed over to the operator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Only SKYLOTEC components were used (except dowels for concrete).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Any defects, irregularities or deviations found:

---

---

---

---

---

---

Removal of the arrester system:

Released

Not released Reason :

---

---

---

Next review:

In 1 year

As required, at the latest: \_\_\_\_\_


Betreiber: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

Name of the examiner: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

## KLAUWLIJN

Valbeveiliging met geleide valbeveiliging op een vaste geleider  
EN 353-1:2014+A1:2017;  
ANSI Z359.16 & OSHA  
ANSI A14.3-08 & OSHA  
CSA Z259.2.5-17

## MONTAGE- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

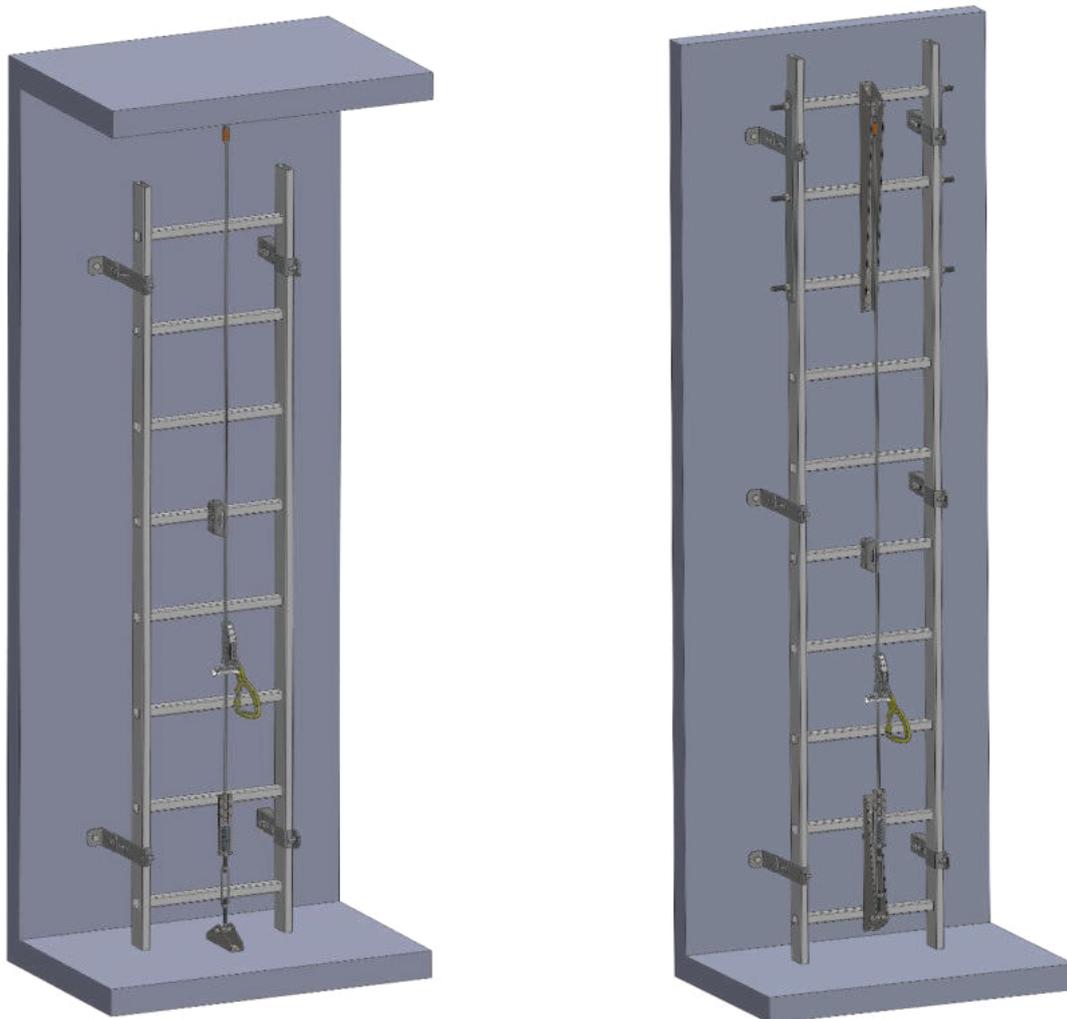

(EU) 2016/425

© SKYLOTEC  
MAT-MA-0041-1-01  
Status: 22.10.2024

SKYLOTEC GmbH  
Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied - Duitsland  
Telefoon +49 (0)2631/9680-0  
Fax +49 (0)2631/9680-80  
Web [www.skylotec.de](http://www.skylotec.de)

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. SYMBOLEN</b> .....	3
<b>2. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES</b> .....	3
<b>3. PRODUCTBESCHRIJVING</b> .....	4
<b>4. SYSTEEMINSTALLATIE</b> .....	4
<b>4.1 Algemene installatie-instructies</b> .....	4
<b>4.2 Benodigde gereedschappen voor montage</b> .....	5
<b>4.3 Overzicht systeemonderdelen</b> .....	5
<b>4.4 Bovenste touwuiteinde - touwcompressie</b> .....	6
<b>4.5 Montagevolgorde</b> .....	7
<b>4.6 Systeemopbouw</b> .....	8
<b>4.6.1 Het bovenste bevestigingspunt monteren:</b> .....	8
<b>4.6.2 Het onderste bevestigingspunt monteren:</b> .....	9
<b>4.6.3 Systeemopbouw</b> .....	10
<b>4.7 Systeemassemlageladder</b> .....	11
<b>4.7.1 Aluminium geleider</b> .....	11
<b>4.7.1.1 Het bovenste bevestigingspunt monteren</b> .....	11
<b>4.7.1.2 Bovenste bevestigingspunt van bovenstijl monteren</b> .....	12
<b>4.7.1.3 Het onderste bevestigingspunt monteren</b> .....	13
<b>4.7.2 Stalen ladder</b> .....	14
<b>4.7.2.1 Het bovenste bevestigingspunt monteren</b> .....	14
<b>4.7.2.2 Bovenste bevestigingspunt van de bovenstijl monteren</b> .....	15
<b>4.8 Montage van de tussenbeugels</b> .....	17
<b>4.8.1 8 mm verplaatsbaar</b> .....	17
<b>4.9 De staalkabel inkorten</b> .....	18
<b>4.10 De staalkabel monteren - systeem spanning</b> .....	19
<b>5. ETIKETTERING</b> .....	21
<b>6. INSCHRIJVING</b> .....	22
<b>7. ONDERHOUD EN VERZORGING</b> .....	23
<b>8E LEEFTIJD</b> .....	25
<b>9E PROTOCOL</b> .....	26
<b>9.1 Regelmatige inspecties</b> .....	26
<b>9.2 Checklist voor acceptatie en inspectie</b> .....	27

## 1. SYMBOLEN

Sommige onderdelen van het apparaat zijn voorzien van pictogrammen die de volgende betekenis hebben:



Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik!



Aantal benodigde personen (in dit geval 2 personen).



"Gevaar" of "apparatuur controleren".

## 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Elke installateur of gebruiker moet vertrouwd zijn met deze instructies voordat met de installatie wordt begonnen. De installatie-instructies moeten absoluut worden opgevolgd, omdat anders mensenlevens in gevaar kunnen komen! Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie van het arrestersysteem, moet deze onmiddellijk worden geannuleerd.

Er moet altijd voor worden gezorgd dat de installatie- en onderhoudsinstructies die bij het arrestersysteem worden geleverd, op een droge plaats worden bewaard en altijd toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Voor en tijdens het gebruik moet een visuele inspectie worden uitgevoerd om te controleren of het systeem goed werkt.

Bij gebruik van andere persoonlijke valbeveiligingsapparatuur moeten de bijbehorende bedieningsinstructies in acht worden genomen.

Er moet voor worden gezorgd dat als een gebruiker valt, er een beweging in de staalkabel kan worden veroorzaakt waardoor ook andere gebruikers van het systeem kunnen vallen.

Meelopende valbeveiligers, inclusief vaste geleiders, van roestvrij staal mogen niet worden geïnstalleerd in een sterk corrosieve omgeving (bijvoorbeeld boven een zwembad) vanwege het risico op onzichtbare spanningscorrosiescheurtjes, tenzij speciale controlemaatregelen zijn genomen of compatibiliteit is aangetoond.

**LET OP:** Bij schade door het niet naleven van deze instructies en de veiligheidsvoorschriften vervalt de garantie. SKYLOTEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade die hieruit voortvloeit.

### 3. PRODUCTBESCHRIJVING

De CLAW LINE is een permanent geïnstalleerd valbeveiligingssysteem voor vaste ladders.

De roestvrijstalen antiklimloopwagen CLAW (CL-001) vermindert de krachten die vrijkomen bij een val tot een niveau dat veilig is voor het lichaam dankzij de geïntegreerde schokdemper.

De CLAW LINE tussenhouders voor 8 mm staalkabel kunnen direct door de traveller worden overgereden.

Alle dragende onderdelen zijn vervaardigd in de kwaliteit V4A/V2A of AISI 316/304.

Het is mogelijk om het systeem achteraf te monteren op reeds geïnstalleerde ladders of op structurele elementen waaraan de ladder ook bevestigd is.

De maximale lengte van het systeem is 200 meter.

### 4. SYSTEEMMONTAGE

#### 4.1 Algemene installatie-instructies

- Indien nodig moeten alle afzonderlijke onderdelen voor de installatie worden ontdaan van vuil. Dit geldt vooral tussen de verbindingsvlakken van de bevestigingspunten.
- Contact van het arrestersysteem met agressieve stoffen en chemicaliën en met mortel, cement of soortgelijke stoffen moet worden vermeden.
- Laddertreden moeten vet- en olievrij worden gehouden.
- Beschadigde onderdelen van de CLAW LINE mogen alleen worden vervangen door originele onderdelen.
- Alle accessoires (bevestigingspunten, voorspanelement, enz.) zijn onderdelen van de Klimbeveiliging, het systeem is getest en goedgekeurd als een eenheid.
- De maximale hellingshoek van het systeem is 15° in alle richtingen.  
Uitzondering: Voor systemen met een bovenstijl is geen hellingshoek toegestaan.
- Het systeem moet zo centraal mogelijk op de ladder worden gemonteerd of op een minimale afstand van 200 mm van de ladderrail, zodat de tussenbeugels er gemakkelijk overheen kunnen worden geschoven.

Reparaties zijn alleen toegestaan na overleg met SKYLOTEC GmbH! Indien dit niet gebeurt, kan SKYLOTEC GmbH in geen geval aansprakelijk worden gesteld.


## 4.2 Benodigd gereedschap voor montage

- 1 momentsleutel SW 10
- 1 inbussleutel maat 6
- 1 momentsleutel SW 15
- 1 ringsleutel of steeksleutel SW 15
- 2 ringsleutels of steeksleutels SW 21 zoals vereist (CL-011, TOP ALU)
- 1 momentsleutel zoals vereist voor bevestigingstechnologie (BFT)
- Geschikte boormachines en instelmateriaal voor BFT op locatie
- Touwknijptang of geschikte draadknippers

## 4.3 Overzicht systeemonderdelen

Pos. 1	CL-012 Bevestigingspunt voor structurele bevestiging (bovenste en onderste bevestiging)
Pos. 1.1	Bevestigingselement geschikt voor de betreffende ondergrond (bijv. vast anker) Gatdiameter CL-12 = 13 mm voor bevestiging M12
Pos. 2	CL-010 / CL-010-25 Bevestigingspunt voor ladderbevestiging (boven 2 sporten van bovenste en/of onderste AP)
Pos. 3	CL-011 Bevestigingspunt voor ladderbevestiging (boven 3 sporten van bovenste AP)
Pos. 3.1	MAT-2577-30 M10 x 30 schroef (schroefverbinding pos. 2 of 3 met pos. 9.1)
Pos. 3.3	MAT-2575 Georgische staafwapening Draadstang M14
Pos. 3.4	MAT-2574 Trekstangversterking (2x aan de zijkant, links en rechts)
Pos. 3.5	MAT-2594 Moer M14 voor Pos. 3.3 en 3.4
Pos. 4	CL-008 Kabelassemblage enkelzijdig met persklem en gegoten vingerhoed
Pos. 4.1	CL-008-D Kabelassemblage met kabelhuls voor montage met CL-013 bijv. op SYKLOTEC D-bout
Pos. 5	CL-009 / CL-014 Spanelement voor onderste kabelbevestiging en systeemspanning (min. 80kg)
Pos. 5.1	MAT-2584 Moer M6
Pos. 5.2	MAT-2583 M6 x 20 schroef
Pos. 6	MAT-2573 Afstandshuls voor pos. 1 tot 3
Pos. 7	MAT-2577-60 M10 x 60 schroef voor systeembevestiging op pos. 1 tot 3
Pos. 8	MAT-2576-10 Moer M10 (schroefverbinding met item 3.1 en 7)
Pos. 9.1	MAT-1030-VA / MAT-1030-VA-25 Sportbeugel voor ladderbevestiging
Pos. 9.2	Krokodillenklem Stalen ladder
Pos. 9.3	Bovenste paal versterkingsplaten
Pos. 10	Draadsnijder
Pos. 11	CL-013 beugel met veiligheids splitpen
Pos. 12	Skylotec D-bout
Pos. 13	CL-007 Systeemlabel
Pos. 14	Borgschroeven voor bovenstijl
Pos. 15	Overgang "Top Post"

#### 4.4 Bovenste touwuiteinde - touwcompressie

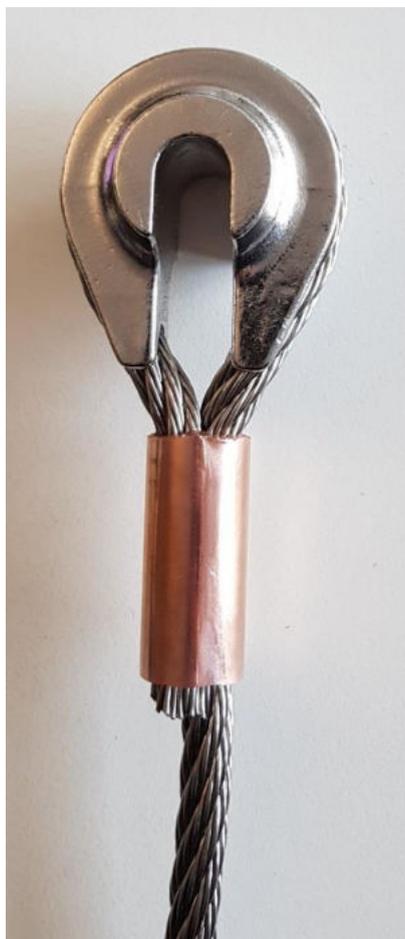

CL-008 CLAW-Line-systeem  
Bevestigingspunt



CL-008-D Topeinde voor D-bout of andere structurele  
Bevestigingspunten - montage met CL-013 sluiting



Het bovenste uiteinde van de kabel moet worden gekrompen met een koperen of roestvrijstalen krimpklep volgens EN 13411-3 en een roestvrijstalen kabeltule.

**LET OP:**

Persen met slag gereedschap of perstangen is niet voldoende! Persen mag alleen worden uitgevoerd door SYKLOTEC.

## 4.5 Montagevolgorde


De volgende volgorde wordt aanbevolen voor de installatie:

1. Montage van de ladderboom en sportversterking (alleen voor montage op aluminium ladder)
2. Het bovenste ankerpunt op de structuur of ladder monteren
3. De roestvrijstalen kabel aan het bovenste bevestigingspunt bevestigen
4. Schroefdraad op de tussenhouders (alleen als tussenhouders zijn geïnstalleerd)
5. Het onderste ankerpunt op de structuur of ladder monteren
6. Bevestiging van het voorspanelement op het onderste bevestigingspunt
7. Het voorspanelement moet gelijkmatig en volledig geopend zijn (spanschroef)
8. De staalkabel inkorten
9. De staalkabel in het spanelement monteren
10. Het systeem spannen

Montage van de tussenbeugels op de sporten (alleen als er tussenbeugels zijn gemonteerd)

## 4.6 Systeemopbouw

### 4.6.1 Het bovenste bevestigingspunt monteren:

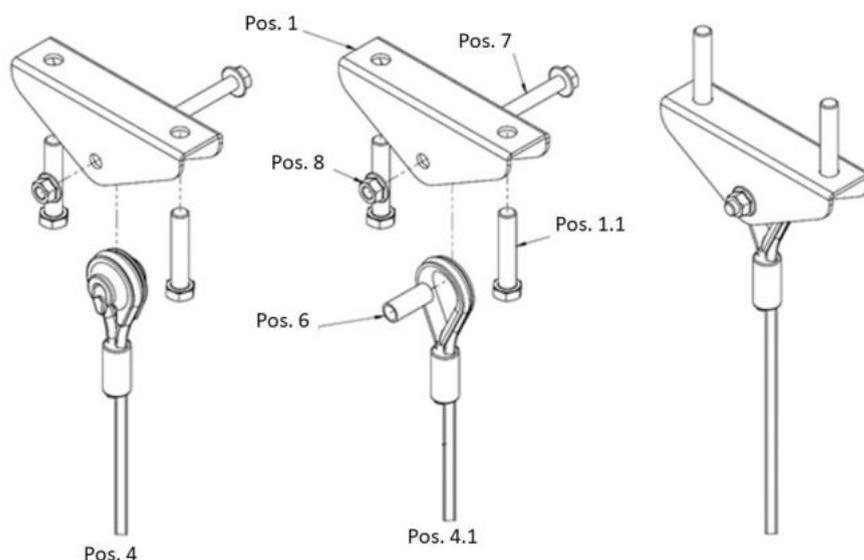

Tijdens de installatie moeten geschikte bevestigingsmiddelen (item 1.1) worden gebruikt voor de structurele ondergrond en de uitgeoefende krachten.


Zorg er bij het plaatsen van het verankeringspunt voor dat de horizontale afstand tussen de sporten van de ladder en het touw 70 mm is.

De maximaal uitgeoefende krachten zijn 7,4 kN (10,5 kN bij een helling van 15°) dynamisch en 15 kN statisch in verticale richting.

Items 7 en 8 moeten worden gemonteerd met 30 Nm, item 1.1 in overeenstemming met de instructies voor het bevestigingsmiddel of de standaardtabel (voor standaardonderdelen).

**ATTENTIE:** Het wordt aanbevolen om de bevestiging en de ondergrond te laten controleren door een bouwkundig ingenieur.

#### 4.6.2 Het onderste bevestigingspunt monteren:

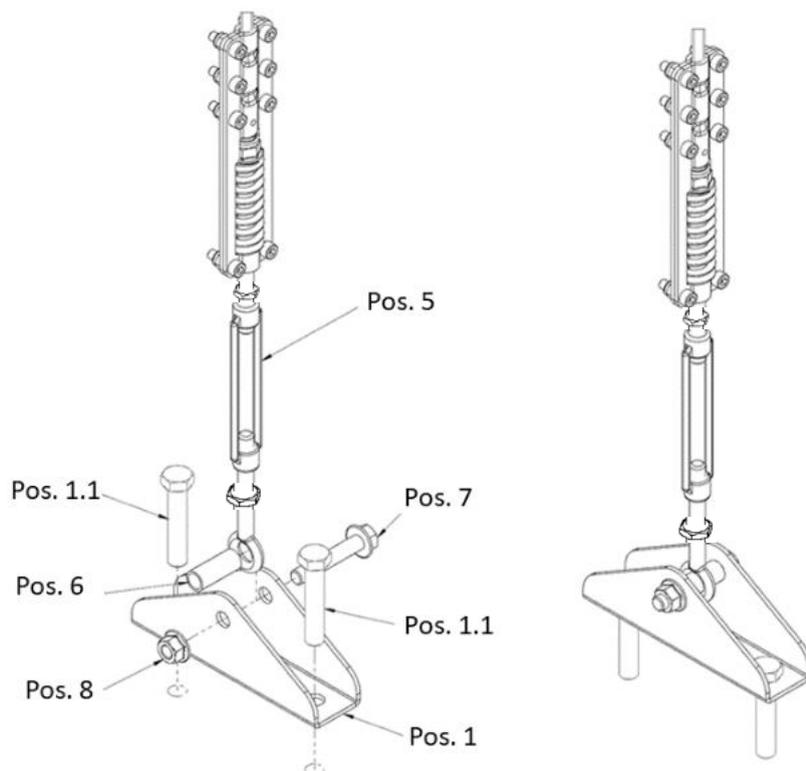

Tijdens de installatie moeten geschikte bevestigingsmiddelen (item 1.1) worden gebruikt voor de structurele ondergrond en de uitgeoefende krachten.

Zorg er bij het plaatsen van het verankeringspunt voor dat de horizontale afstand tussen de sporten van de ladder en het touw 70 mm is.


De maximale dynamische krachten die worden uitgeoefend zijn 3kN in verticale richting.

Items 7 en 8 moeten worden gemonteerd met 30 Nm, item 1.1 in overeenstemming met de instructies voor het bevestigingsmiddel of de standaardtabel (voor standaardonderdelen).

### 4.6.3 Systeemopbouw

#### Alternatieve montage op structuur of D-BOLT:

Hiervoor moet de SKYLOTEC beugel voor montage CL-013 (pos. 11) gebruikt worden.

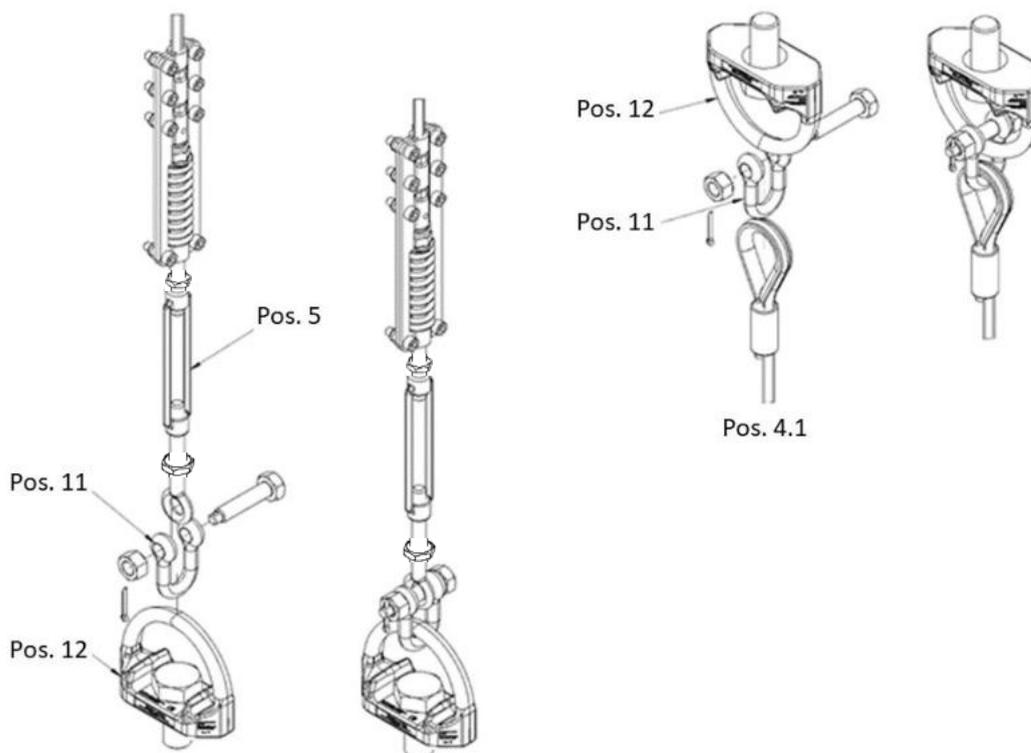

Als er al een SKYLOTEC D-BOLT geïnstalleerd is of een bevestiging aan de zijkant van de constructie beschikbaar is, kan het systeem hier geïnstalleerd worden.

Zorg er bij het plaatsen van het verankeringspunt voor dat de horizontale afstand tussen de sporten van de ladder en het touw 70 mm is.

Tijdens de installatie moet ervoor worden gezorgd dat de D-BOLT wordt bevestigd met bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor de structurele ondergrond en de toegepaste krachten. Structurele ondersteuning moet ook bestand zijn tegen de krachten (gecontroleerd).

De maximale krachten die worden uitgeoefend op de bovenste bevestiging zijn 7,4 kN (10,5 kN bij een helling van 15°) dynamisch en 15 kN statisch in verticale richting.


De maximaal toegepaste krachten voor de onderste bevestiging zijn 3kN dynamisch in verticale richting.

**ATTENTIE:** Het wordt aanbevolen om de bevestiging en de ondergrond te laten controleren door een bouwkundig ingenieur.

## 4.7 Systeeminstallatie Ladder

### 4.7.1 Aluminium geleider

#### 4.7.1.1 Het bovenste bevestigingspunt monteren

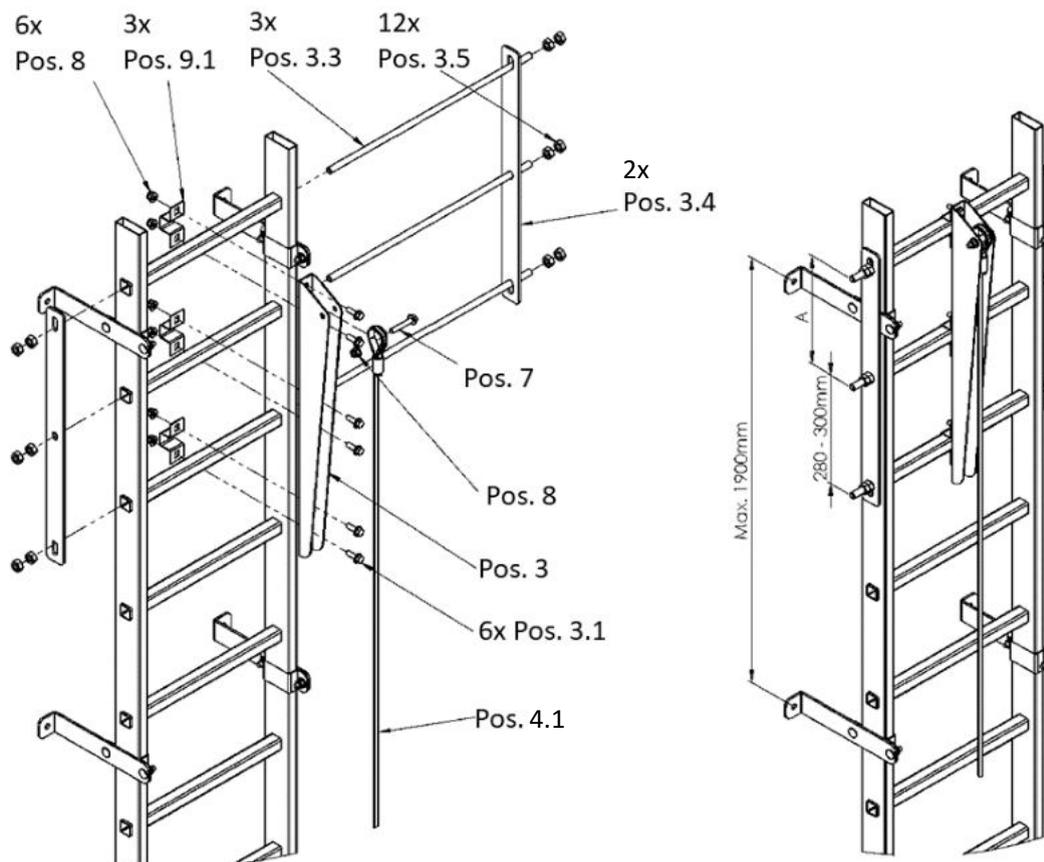

Tijdens de installatie moeten de ladder, de ladderbevestiging en de bevestigingselementen bestand zijn tegen de uitgeoefende krachten. De beugel is geschikt voor aluminium ladders die minimaal voldoen aan de eisen van DIN EN ISO 14122-4:2010 en een sportmaat hebben van minimaal 25x25mm en een sportafstand van 280 of 300mm. Ook moet item 3.3 (draadstang M14) door de sporten geschoven kunnen worden.

De maximaal uitgeoefende krachten zijn 7,5kN (10,5kN bij een helling van 15°) dynamisch en 15kN statisch in verticale richting.


Houd er rekening mee dat de ladderbeugel eerst op de ladder moet worden gemonteerd voordat de staalkabel wordt bevestigd.

De items 7 en 8 en 3.1 moeten worden gemonteerd met 30 Nm. Punt 3.3 wordt ter versteviging door de sporten geschoven en met een maximaal moment van 20 Nm vastgeschroefd aan de punten 3.4 en 3.5 boven het ladderprofiel. Punt 3.5 mag niet te vast worden aangedraaid! De ladder mag niet vervormen bij het aandraaien van de moer.

Om voldoende stabiliteit van de ladder en de ladderbevestiging te garanderen, moeten er ten minste vier ladderboombeugels worden aangebracht in het gebied van het verankeringspunt. Twee ladderboombeugels in gebied "A" en nog twee beugels na maximaal 1900 mm.

**ATTENTIE:** Het wordt aanbevolen om de bevestiging en de ondergrond te laten controleren door een bouwkundig ingenieur.

#### 4.7.1.2 Bovenste bevestigingspunt van de bovenstijl monteren

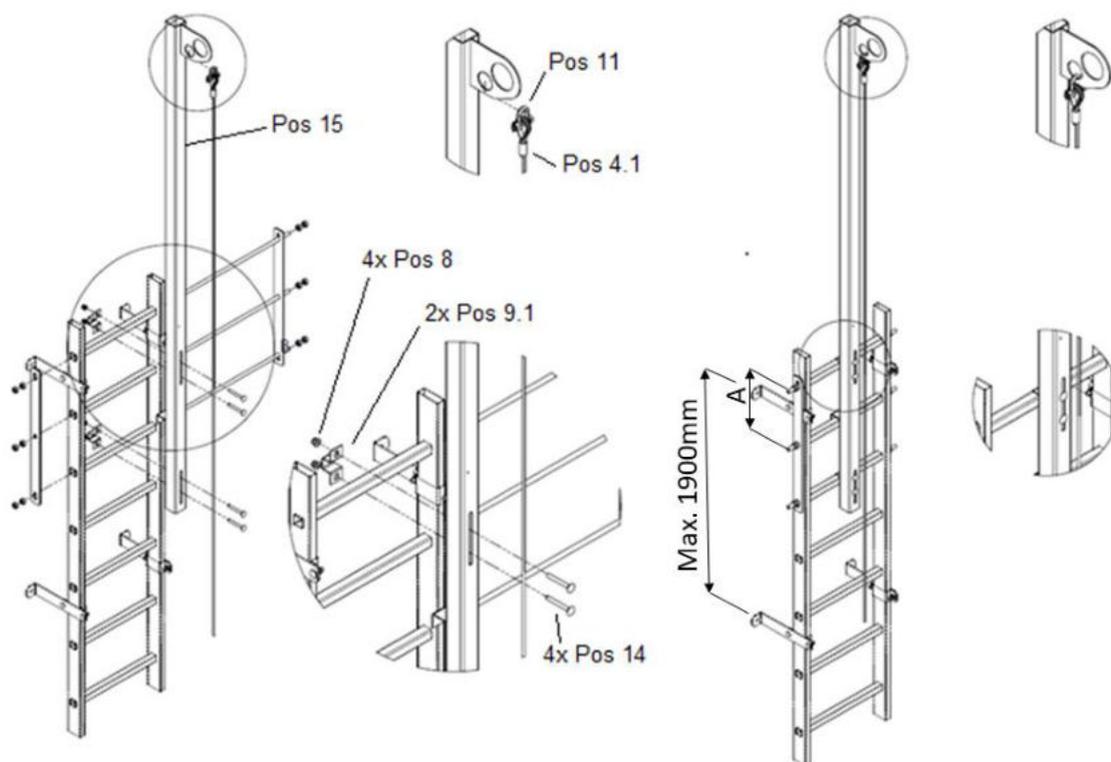

#### **Een hellingshoek van het systeem is niet toegestaan.**

Tijdens de montage moeten de ladder, de ladderbevestiging en de bevestigingselementen bestand zijn tegen de uitgeoefende krachten. Het opstapje is geschikt voor aluminium ladders die minimaal voldoen aan de eisen van DIN EN ISO 14122-4:2010 en een sportmaat hebben van minimaal 25x25mm en een sportafstand van 280 of 300mm. Het moet ook mogelijk zijn om punt 3.3 (draadstang M14) door de sporten te duwen.

De maximaal toegepaste krachten zijn 7,5 kN dynamisch en 15 kN statisch in verticale richting.

Om voldoende stabiliteit van de ladder en de ladderbevestiging te garanderen, moeten er ten minste vier ladderboombeugels worden aangebracht in het gebied van het verankeringspunt. Twee ladderboombeugels in gebied "A" en nog twee beugels na maximaal 1900 mm.

**ATTENTIE:** Het wordt aanbevolen om de bevestiging en de ondergrond te laten controleren door een bouwkundig ingenieur.


Let op, de ladderversteving moet eerst op de ladder worden aangebracht voordat het opstapje of de staalkabel wordt gemonteerd. Zie punt 4.7.1.1

Schuif punt 3.3 door de sporten. Deze worden samen met de punten 3.4 en 3.5 boven het ladderprofiel geschroefd met een maximaal koppel van 20 Nm. Punt 3.5 mag niet te vast worden aangedraaid! De ladder mag niet vervormen bij het aandraaien van de moer.

Plaats vervolgens het opstapje 15 met de aangelaste houder op de tweede sport. Lijn het uit in het midden van de ladder. Schroef vervolgens de beugels (item 9.1) aan elkaar met behulp van de meegeleverde slotbouten (item 14) en moeren (item 8) met een koppel van 30 Nm.

Bevestig vervolgens het touw met de beugel Pos 11 in het kleine achterste gat van de overhang. Het grotere gat aan de voorkant is getest volgens DIN EN 795 en dient als ankerpunt voor vanglijnen, bijvoorbeeld bij het verlaten van de CLAW-Line.

### 4.7.1.3 Het onderste bevestigingspunt monteren

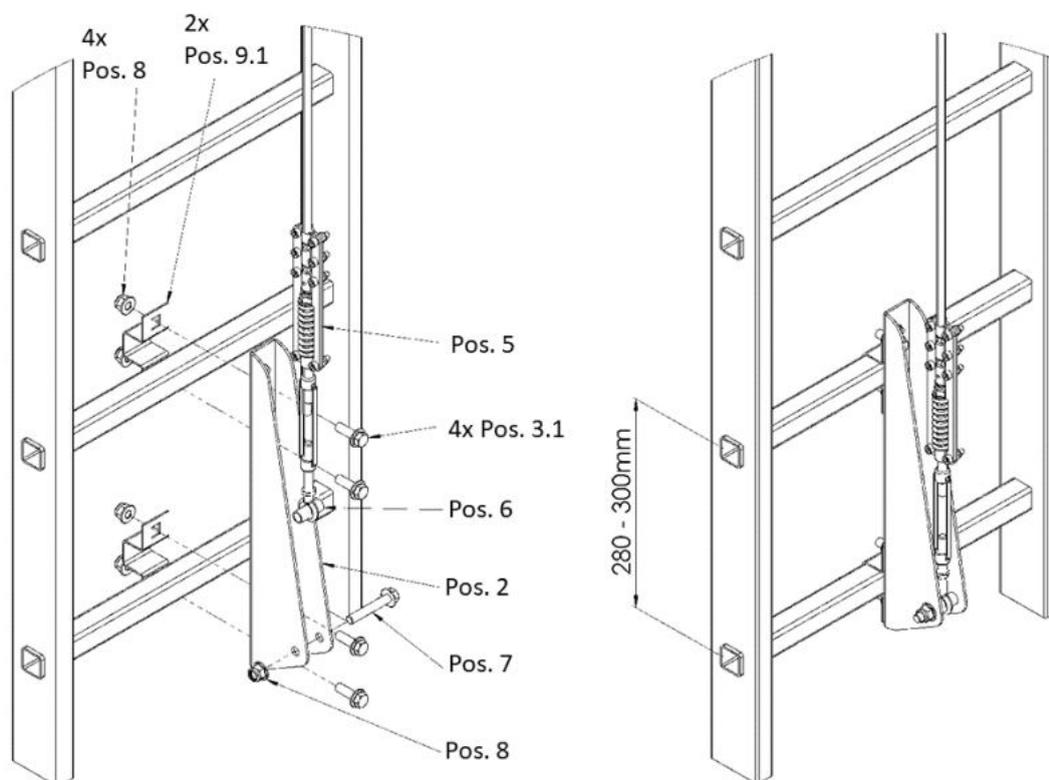

Tijdens de installatie moeten de ladder, de ladderbevestiging en de bevestigingselementen bestand zijn tegen de uitgeoefende krachten. De beugel is geschikt voor aluminium ladders die minimaal voldoen aan de eisen van DIN EN ISO 14122-4:2010 en een sportmaat hebben van minimaal 25x25mm en een sportafstand van 280 of 300mm.


De maximale dynamische krachten die worden uitgeoefend zijn 3kN in verticale richting.

Let op, de ladderbeugel moet eerst op de ladder worden gemonteerd voordat de staalkabel en het panelement worden gemonteerd. De punten 7 en 8 en punt 3.1 moeten worden gemonteerd met 30 Nm.

## 4.7.2 Stalen ladder

Let op: Alle niet-genormaliseerde ladders moeten bestand zijn tegen de statische en dynamische krachten in hun ontwerp en bevestigingsmethode en moeten gecontroleerd worden. Het wordt aanbevolen om de bevestiging en de basis te laten controleren door een bouwkundig ingenieur. De maximaal toegepaste krachten zijn 7,5kN (10,5kN bij 15° helling) dynamisch en 15kN statisch in verticale richting.

### 4.7.2.1 Het bovenste bevestigingspunt installeren

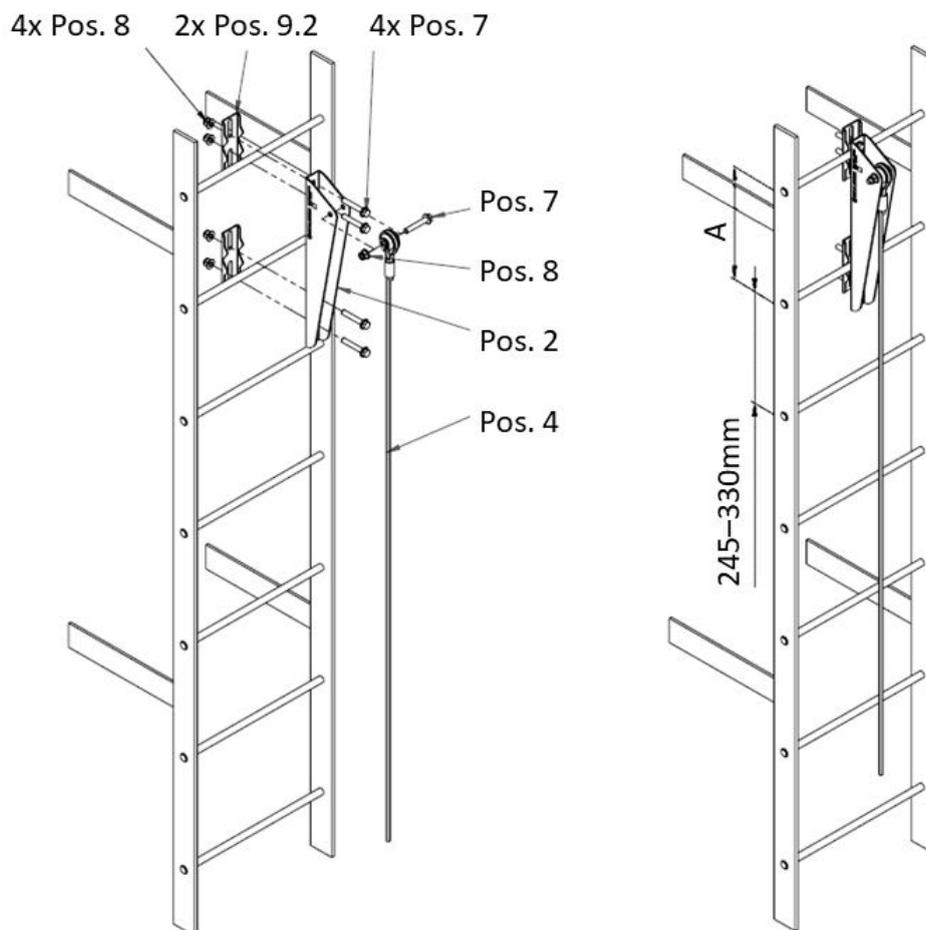


Om voldoende stabiliteit van de ladder en de ladderbevestiging te garanderen, moeten er minstens twee ladderboombeugels in gebied "A" worden gemonteerd.

Bevestig het bovenste bevestigingspunt pos 2 met de krokodillenklemmen pos 9.2, schroeven pos 7 en moeren pos 8. Draai deze vast met 20 Nm.

Monteer vervolgens de kabelmontage met bout item 7 en moer item 8 met 30 Nm.

Opmerking: Als de sportvorm niet in de V-vormige groef van de krokodillenklem past, kan deze ook met de rechte achterkant aan de staander worden bevestigd.

#### 4.7.2.2 Bovenste bevestigingspunt van de bovenstijl monteren

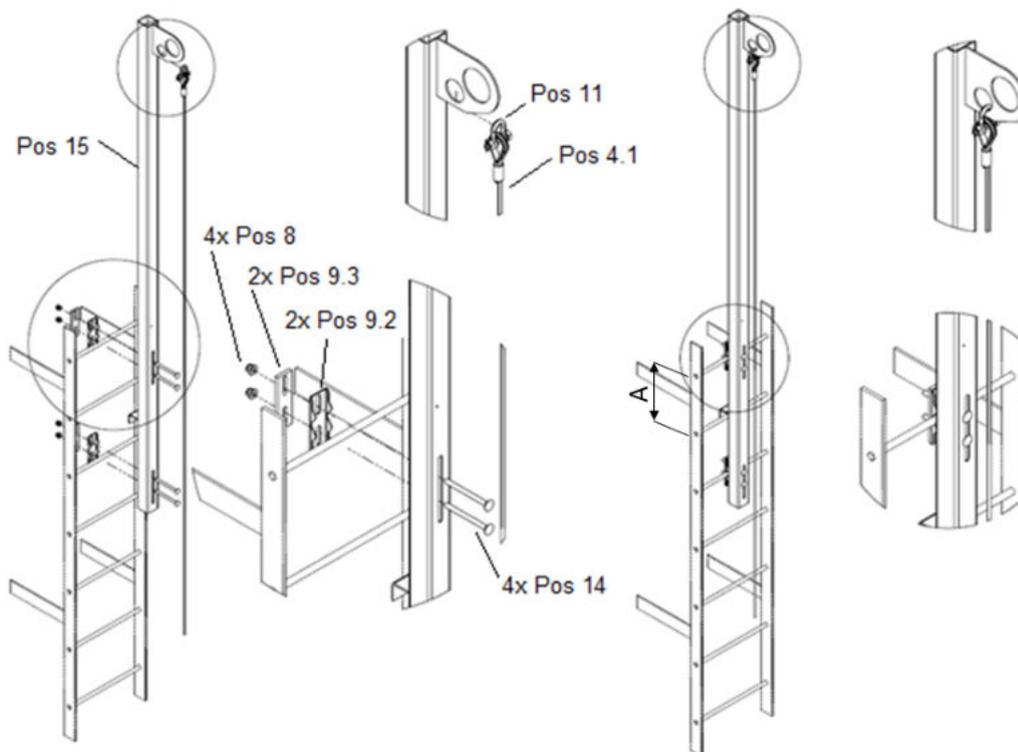

#### **Een hellingshoek van het systeem is niet toegestaan.**


Om voldoende stabiliteit van de ladder en de ladderbevestiging te garanderen, moeten er minstens twee ladderboombeugels in gebied "A" worden gemonteerd.

ATTENTIE: De verstevigingsplaten Pos 9.3 moeten achter de krokodillenklemmen worden gemonteerd. Een ander type bevestiging is niet toegestaan!

Plaats het opstapje 15 met de aangelaste beugel op de tweede sport van de ladder. Lijn het uit in het midden van de ladder. Steek vervolgens de slotbouten (pos 14) vanaf de voorkant door de sleufgaten in het opstapje, schuif vervolgens de krokodillenklemmen (pos 9.2) vanaf de achterkant erop en vervolgens de verstevigingsplaat (pos 9.3). Draai de moeren pos 8 vast met 20 Nm.

Bevestig vervolgens het touw aan het kleine achterste gat van de overhang met behulp van de sluiting Pos 11. Het grotere gat aan de voorkant is getest volgens DIN EN 795 en dient als ankerpunt voor vanglijnen, bijvoorbeeld bij het verlaten van de CLAW-Line.

### 4.7.3.2 Het onderste bevestigingspunt monteren

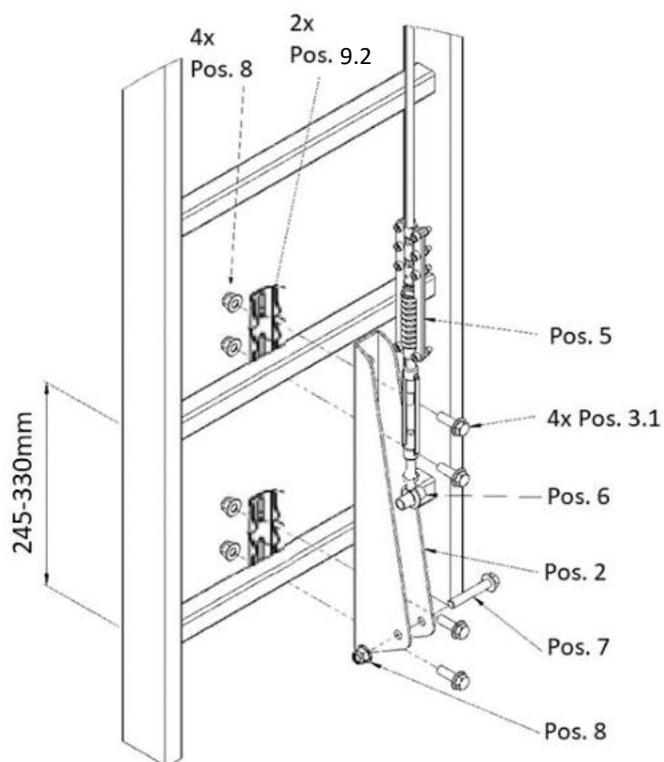

Bevestig het onderste bevestigingspunt pos 2 met de krokodillenklemmen pos 9.2, schroeven pos 3.1 en moeren pos 8. Draai deze vast met 20 Nm.

Opmerking: Als de sportvorm niet in de V-vormige groef van de krokodillenklem past, kan deze ook met de rechte achterkant aan de staander worden bevestigd.

Let op, de ladderbeugel moet eerst op de ladder worden gemonteerd voordat het panelement met de staalkabel wordt bevestigd. Items 7 en 8 moeten worden gemonteerd met 30 Nm.

## 4.8 Montage van de tussenbeugels

Als het systeem wordt blootgesteld aan wind, moeten er tussenbeugels worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de kabel de ladder raakt en beschadigt. De tussenbeugels worden standaard op een afstand van 10 meter geïnstalleerd.

Voor langere systeemplengtes of sterkere wind moet de afstand afzonderlijk worden ingekort - de spanning van het systeem kan ook worden verhoogd volgens de lasermarkering om te voorkomen dat het touw gaat wapperen. SKYLOTEC geeft ook de volgende richtwaarde als suggestie:

Systeemplengtes van meer dan 60 m en windsnelheden van meer dan 130 km/u Installatie van tussenbeugels op afstanden van 3 m.

Achteraf bevestigen van tussenhouders is mogelijk.


De beugels moeten worden gemonteerd **voordat** de onderste eindverbinding wordt aangebracht. Zorg ervoor dat de beugels zo op de kabel worden geschoven dat het opschrift en de pijl naar boven wijzen.

De moeren moeten worden aangedraaid met een koppel van 10 Nm. Zorg ervoor dat de sporten niet vervormen.


Alle tussenbeugels zijn verkrijgbaar als set voor ronde en vierkante staven. Raadpleeg de tabel voor de staafmaat. De montage is hetzelfde.

Rung	8mm tussenhouder
20-31 mm	CL-301-01
32-46 mm	CL-301-02
∅ 20-31 mm	CL-303-01
∅ 32-46 mm	CL-303-02

### 4.8.1 8 mm verplaatsbaar

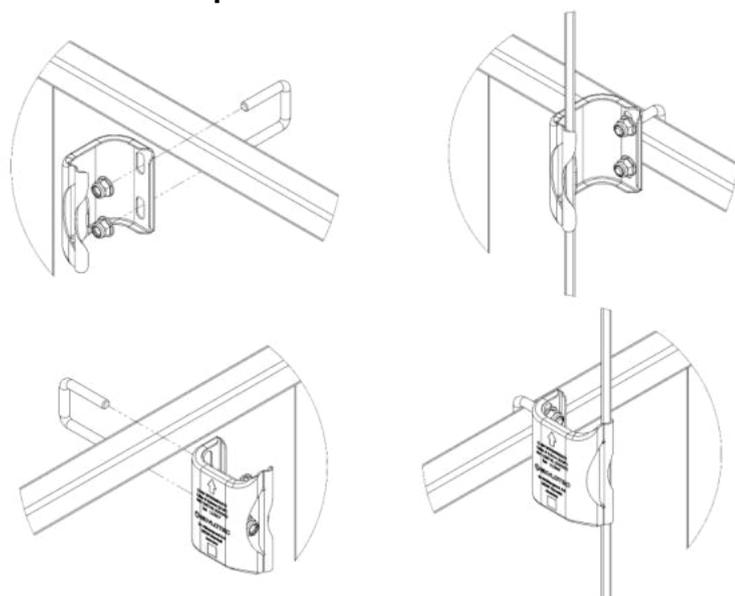


## 4.9 De staalkabel inkorten

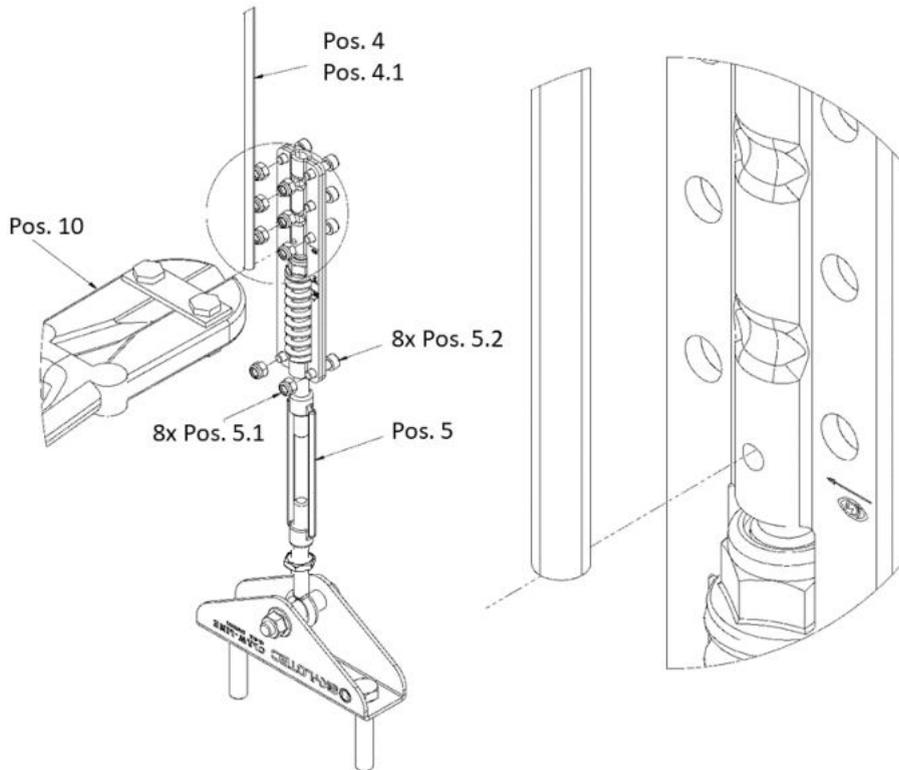


Het uiteinde van de staalkabel wordt direct in het bovenste deel van het klemelement CL-009 (item 5) geklemd. Let er bij het inkorten van de staalkabel op dat de bovenste en onderste bevestigingspunten al zijn voorzien van het klemelement (hier als voorbeeld afgebeeld op CL-012) en dat het klemelement volledig is losgeschroefd zodat de volledige schroefdraadlengte beschikbaar is om te klemmen. De staalkabel wordt ter hoogte van het gat doorgesneden.

#### 4.10 De staalkabel monteren - systeem spanning

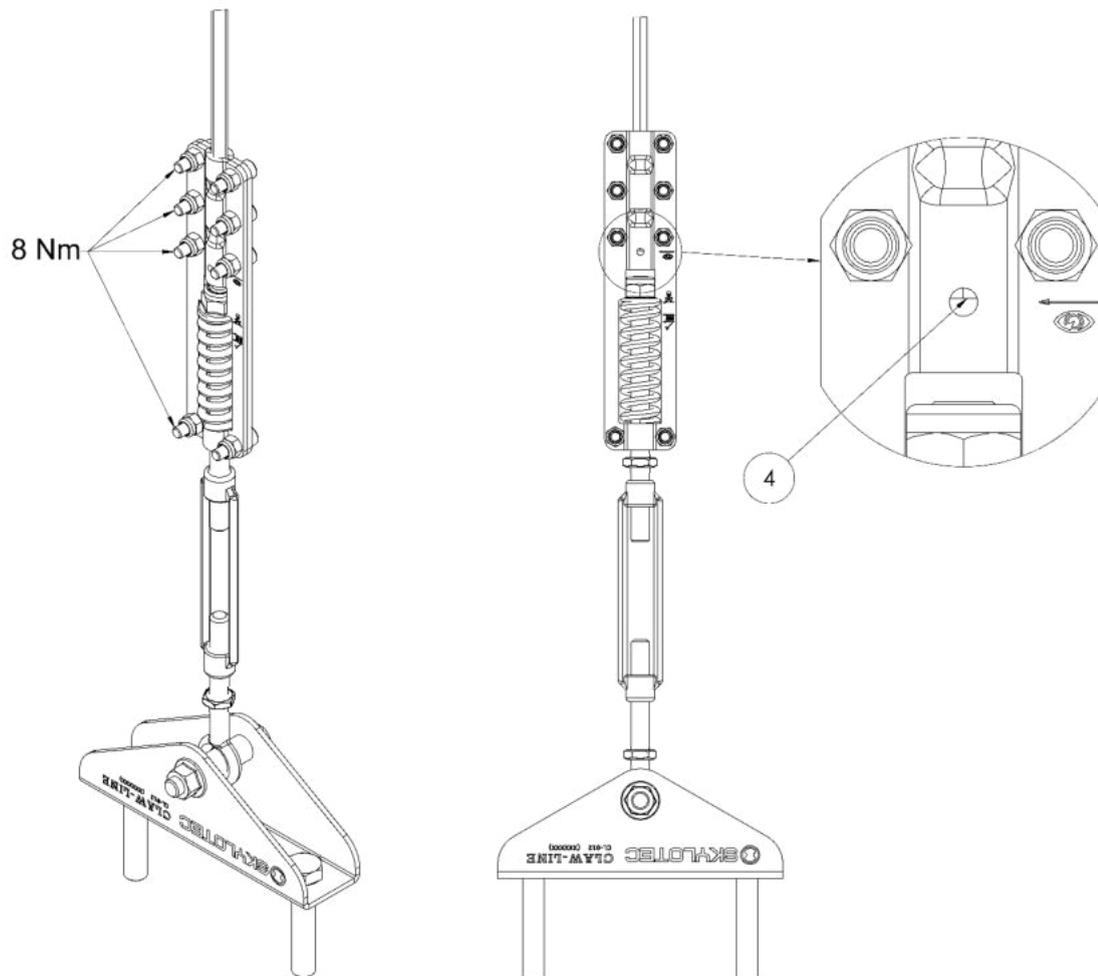

Na het inkorten wordt de staalkabel in het spanelement geschoven totdat het uiteinde van de kabel door het gat te zien is. Draai vervolgens alle schroeven en moeren (items 5.1 en 5.2) vast met 8 Nm.

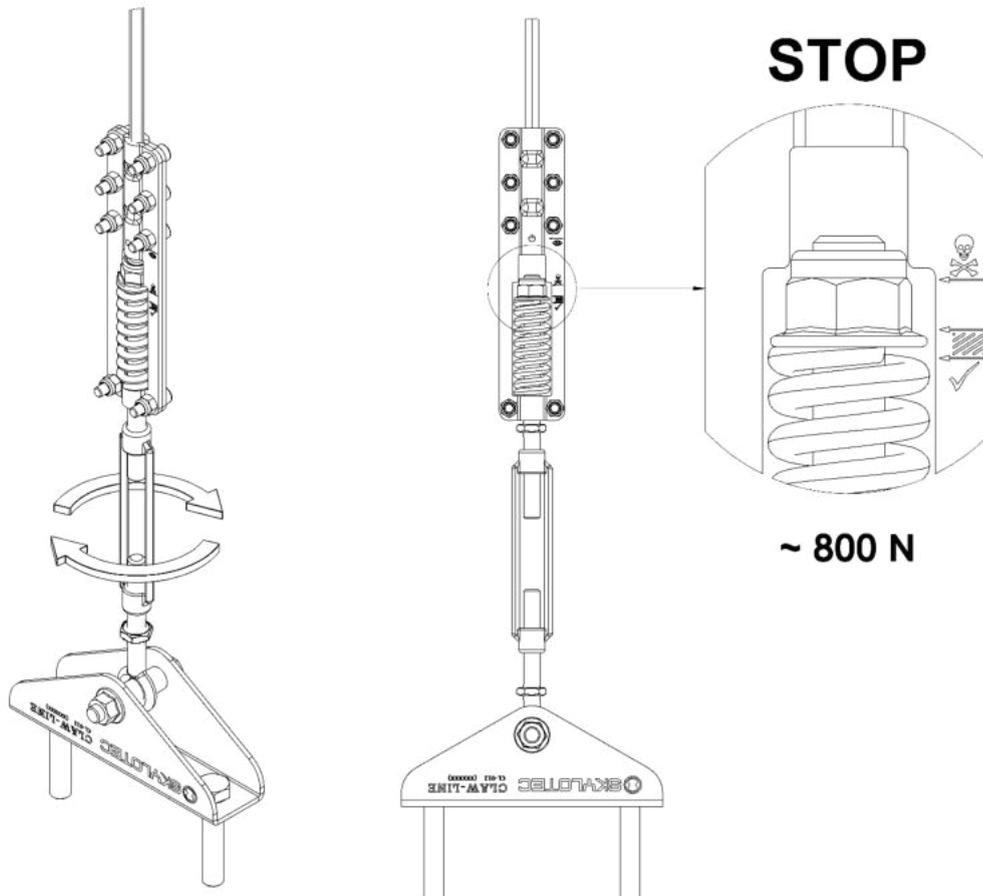

Om het systeem op spanning te brengen, draait u de spanschroefmoer met de klok mee (in de richting van de pijl) totdat de zeskantige moer niet meer wordt tegengehouden door de geleider (rechterafbeelding). De kraag van de moer moet zich altijd in het gemarkeerde gebied bevinden, zodat de juiste systeemspanning wordt ingesteld.

Borg de spanschroef tegen losraken met de twee borgmoeren!



**ATTENTIE:** De spanning van het systeem moet voor elk gebruik van het systeem worden gecontroleerd en indien nodig worden vast- of losgemaakt!

## 5. ETIKETTERING

# CLAW-LINE



Steigschutzsystem /  
Climbing protection  
system



**EN 353-1:2014+A1:2017**

max.  **CE 0123**

Verwendung nur mit Auffanggurten nach EN 361 und SKYLOTEC-Auffanggerät CLAW (CL-001) nach EN 353-1:2014+A1:2017.  
To be used only with safety harnesses compliant with EN 361 and the SKYLOTEC fall arrester CLAW (CL-001) compliant with EN 353-1:2014+A1:2017

---

Installateur / Installer

---


Serien-Nr. / Serial no.                      Standort / Location:

---

Installationsdatum / Date of installation:

..... 20 .....

Nächste Prüfung am /  
Next inspection on:

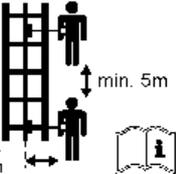

min. 5m

max. 0,25m

---

001-CL-007-0002-Z



SKYLOTEC GmbH · Im Mühlengrund 6-8  
56566 Neuwied · Germany  
info@skylotec.de

Item 13      CL-007 Systemsymbolen

Aan de ingang van de klimbeveiliging moet een PBM-bordje bevestigd zijn.

## 6. INSCHRIJVING

### CONTROLEPOSTEN VOOR DE EERSTE BEKLIMMING

De maximale hellingshoek van het systeem is 15°. Voor systemen met step-over 0°.

Alle schroefverbindingen, bevestigingsbeugels aan de structuur, bevestigingen aan het ladderdeel, enz. moeten worden gecontroleerd.

De systeemspanning moet worden ingesteld zoals beschreven onder punt 4.9.

De glijder mag niet op de staalkabel blijven zitten. Hij moet samen met de gebruiksaanwijzing worden overhandigd aan de eindklant.

SKYLOTEC GmbH beveelt de bijgevoegde checklist aan voor het controleren van het arrester systeem voor de eerste opstijging.



### VEILIGHEIDSAANWIJZING

**Het arrestersysteem mag niet worden beklommen als een van deze veiligheidsvoorschriften niet wordt nageleefd!**

### NADERE INFORMATIE

Valbeveiligers zijn persoonlijke valbeveiligers en zijn alleen ontworpen voor het beoogde gebruik.

De eindklant moet er op gepaste wijze voor zorgen dat de loopwagens op geen enkele manier beschadigd worden.

opstijgen en afdalen.

Reinig indien nodig de loopwagens na elk gebruik volgens de betreffende gebruiksaanwijzing.

In overleg met de eindklant dient de eindinstallateur of leverancier het aantal benodigde lopers op te geven.

Als er geen andere afspraken zijn gemaakt, zijn er volgens DIN 18799 minimaal 2 valstopapparaten nodig, die in geval van hulp bereikbaar moeten zijn.

## 7. ONDERHOUD EN VERZORGING

Het CLAW LINE arrester systeem moet worden geïnspecteerd door een deskundige zoals vereist, maar over het algemeen ten minste eenmaal per jaar. Voor systemen die minder vaak dan één keer per jaar worden gebruikt, mag deze inspectie worden uitgesteld tot het volgende gebruik, zelfs na de periode van één jaar. In dit geval moet er echter voor worden gezorgd dat de inspectie door een deskundige wordt uitgevoerd voordat het systeem opnieuw wordt gebruikt.

Als niet aan deze eis wordt voldaan, wordt elke aansprakelijkheid van de SKYLOTEC GmbH is in ieder geval uitgesloten.

**Een competent persoon is iemand die door opleiding en ervaring voldoende kennis heeft op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er moet voor gezorgd worden dat ze in staat zijn om de veilige werkingstoestand van het arrestersysteem te beoordelen. Ze moeten bekend zijn met de relevante richtlijnen en de algemeen erkende regels van de techniek (bijv. EN-normen).**

### REPARATIE

Onderdelen die beschadigd of belast zijn door een val moeten uit gebruik worden genomen. Doet u dit niet, dan kan dit mensenlevens in gevaar brengen!

Alle schroefverbindingen, bevestigingen aan de structuur, bevestigingen aan het geleidersegment, geleiderverbindingen, kabelverbindingen en het touw moeten voortdurend worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze intact en veilig zijn.

Zorg ervoor dat het touw vrij is van vuil en vet.



### VEILIGHEIDSAANWIJZING

**Ondeskundige reparaties en onderhoud kunnen mensenlevens in gevaar brengen!!! Om veiligheidsredenen mogen reparaties alleen na overleg met de fabrikant worden uitgevoerd! Gebeurt dit niet, dan vervalt elke garantie en is SKYLOTEC GmbH niet aansprakelijk.**

**Gebruik geen vet!**



## **ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Valbeveiliging is alleen gegarandeerd als een meelopende valbeveiliger wordt gebruikt die samen met de geleider is getest als valbeveiligingssysteem en is gecertificeerd volgens EN 353-1:2014+A1:2017 en voldoet aan de relevante bepalingen van Verordening (EU) 2016/425.

Als dit niet het geval is, brengt u mensenlevens in gevaar, omdat arrestersystemen alleen als eenheid worden getest en goedgekeurd!

Evenzo is elke aansprakelijkheid van SKYLOTEC GmbH uitgesloten en handelt de exploitant / gebruiker uitsluitend op eigen risico!

Aangezien onze systemen elektrisch geleidend zijn, moeten ze professioneel worden geïntegreerd in het bliksembeveiligings-/potentiaalvereffeningssysteem in overeenstemming met de norm DIN VDE 0185 als er een bliksembeveiligingssysteem aanwezig is.

## **ZORG**

Het CLAW-LINE systeem vereist geen speciaal onderhoud.

Zorg ervoor dat het geleidingskoord en de valbeveiliger schoon zijn. Het systeem moet minstens één keer per jaar gecontroleerd worden door SKYLOTEC of een door SKYLOTEC erkende deskundige.

## 8. LEVENSDUUR

De levensduur is afhankelijk van de individuele bedrijfsomstandigheden. Alle elementen van het systeem zijn gemaakt van roestvrij staal en zijn daarom weerbestendig en onderhoudsarm.

We geven 5 jaar garantie als het arrestersysteem en de arresterloop minstens één keer per jaar worden gecontroleerd door SKYLOTEC of een gecertificeerd bevoegd persoon. De expert beslist ook over het verdere gebruik.

De maximaal mogelijke levensduur is 30 jaar.

Na een val moet de uitrusting worden vergrendeld en buiten gebruik worden gesteld. De uitrusting moet door een deskundige worden gecontroleerd en indien nodig gerepareerd.

Pas dan mag het klimtoestel weer worden losgelaten.

## 9. PROTOCOLLEN

### 9.1 Regelmatige inspecties

Installatiedatum: \_\_\_\_\_

Serinummer: \_\_\_\_\_

datum	Reden voor het werk (inspectie/reparatie)	Schade gedetecteerd, reparaties uitgevoerd	Naam en handtekening van de examinerator	Datum van de volgende inspectie

## 9.2 Controlelijst voor acceptatie en inspectie

CLAW-LINE type arrester in overeenstemming met EN 353-1:2014+A1:2017

Controleactiviteit	Controleverklaring	
	ja	nee
<b>Klimbeveiliging</b>		
Het bovenste verankeringspunt van het systeem bevindt zich altijd boven het gebied dat moet worden beveiligd. Personen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle schroeven van het CLAW-LINE systeem zijn stevig aangedraaid.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle schroefverbindingen van de ladder zitten goed vast.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er zijn alleen corrosiebestendige schroefverbindingen gebruikt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er werden alleen goedgekeurde touwen gebruikt (7x7 roestvrij staal).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De kabel is voldoende voorgespannen. (zie punt 4.9 Systeemspanning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De lus met plooi aan het bovenste uiteinde van het touw is intact en correct aangebracht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
De etiketterplaat is aanwezig en leesbaar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er werd een proefinspectie uitgevoerd. Geen defecten of Onregelmatigheden ontdekt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deze instructies zijn overhandigd aan de operator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er zijn alleen SKYLOTEC onderdelen gebruikt (behalve deuvets voor beton).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle geconstateerde defecten, onregelmatigheden of afwijkingen:

---

---

---

---

---

---

Verwijdering van het arrester systeem:

Vrijgegeven

Niet vrijgegeven Reden :

---

---

---

Volgende recensie:

Binnen 1 jaar

Naar behoefte, uiterlijk: \_\_\_\_\_

Betreiber: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

Naam van de examiner: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_